

Postanschrift:

Postfach 11 03 20

44058 Dortmund

www.infrastruktur-consult.de

Büro:

Körner Hellweg 47

44143 Dortmund

info@infrastruktur-consult.de

Telefon:

02 31-51 57 03

und

02 31-99 21 30 92

Telefax:

02 31-51 57 39

mobil:


0177-5 51 57 03

Hubschrauber-Sonderlandeplatz

am

Marien Hospital Papenburg Aschendorf

Eignungsgutachten für einen Hubschrauber-Sonderlandeplatz am Marien Hospital Papenburg Aschendorf gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 4 LuftVZO

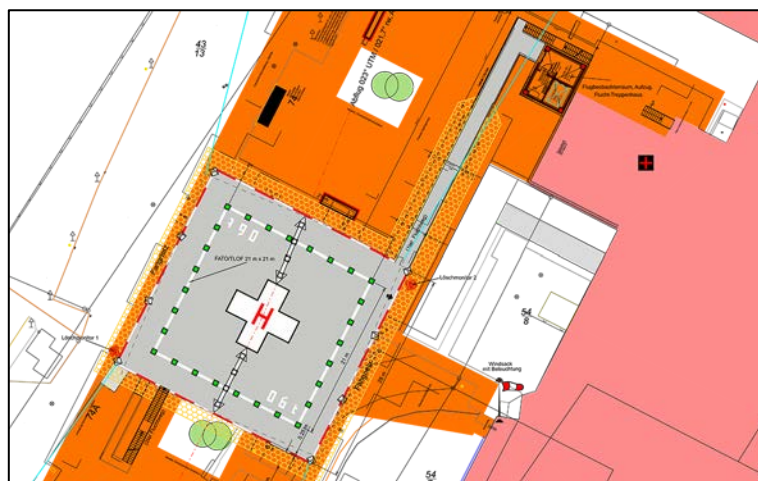

**Auftraggeberin: Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH, Papenburg
Dortmund, 17.01.2025**

2012-ML/AK

Consulting- und
Ingenieurleistungen:

Ausbauplanungen - Bedarfsanalysen - Ermittlung von Nutzerpotentialen - Erstellung von Genehmigungsunterlagen -
Generalplanungen - Gutachten - Konversionsmaßnahmen - Luftfahrtberatung - Luftverkehrsprognosen -
Marketingkonzepte - Nutzungskonzepte - Standortanalysen - Umlandplanungen - Untersuchungen zu Luftportaspekten

Geschäftsführer:

Dipl.-Geograph Mathias M. Lehmann - Mitglied der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NW)

Präqualifiziert:

www.avpq.de

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	4
1. Beschreibung des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf.....	5
2. Beschreibung des geplanten Landeplatzes.....	5
3. Aufgabenstellung	6
4. Anzuwendende Normen.....	6
4.1 Part-CAT.....	6
4.2 Anhang 14, Band 2 „Heliports“ zum Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt	7
4.3 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen.....	7
5. Anforderungen an Hubschrauberflugplätze gemäß AVV und Vergleich mit der Planung	8
5.1 Teil 1 der AVV: Allgemeines.....	8
5.2 Teil 2 der AVV: Hubschrauberflugplatzdaten.....	9
5.2.1 Luftfahrtangaben	10
5.2.2 Hubschrauberflugplatz-Bezugspunkt	10
5.2.3 Hubschrauberflugplatz-Höhe	10
5.2.4 Abmessungen und Informationen zu Hubschrauberflugplätzen.....	11
5.2.5 Festgelegte Strecken.....	12
5.2.6 Informationspflicht des Hubschrauberflugplatzbetreibers	12
5.3 Teil 3 der AVV: Äußere Merkmale	12
5.3.1 Unterabschnitt 3.2.1 der AVV: FATO und TLOF.....	13
5.3.2 Unterabschnitt 3.2.2 der AVV: Sicherheitsfläche	15
5.4 Teil 4 der AVV: Hindernisbeschränkung und –beseitigung	16
5.5 Teil 5 der AVV: Optische Hilfen.....	18
5.5.1 Anzeigergeräte.....	19
5.5.2 Markierungen und Kennzeichnungen.....	19
5.5.3 Befeuerung	20
5.6 Teil 6 der AVV: Dienste an Hubschrauberflugplätzen.....	21
6. Zusammenfassung	22
7. Quellenhinweise.....	23

8. Erklärung der verwendeten Abkürzungen und Begriffe	24
9. Anlagen.....	27

ANLAGENVERZEICHNIS

9.1 Darstellung eines Abflugsektors	
9.2 Darstellung eines Anflugsektors	
9.3 Feuerlösch- und Rettungsausrüstung nach AVV	
9.4 Erläuterungen zum Rückwärtsstart	
9.5 Hindernisliste und –berechnung für Abflug 205,7° rechtweisend	
9.6 Hindernisliste und –berechnung für Abflug 021,7° rechtweisend	
9.7 Ermittlung des Benutzungsgrades anhand der Windverteilung	
9.8 Lageplan 1:1.000	
9.9 Flugplatzdarstellungskarte 1:200	
9.10 Längsschnitt mit Abflugsektoren mit Hindernisszenario Maßstab 1:1.000 / 1:100	

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Erforderliche Details für die Luftfahrtveröffentlichung.....	11
Tab. 2: Infrage kommende Hubschrauber-Typen.....	13

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Lage des Landeplatzes (ICAO-Karte Blatt Hamburg, unmaßstäblich)...	5
Abb. 2: Prinzipskizze der Landefläche und An- und Abflugsektoren (Draufsicht).....	17
Abb. 3: Prinzipskizze der Landefläche und An- und Abflugsektoren (Längsschnitt).....	17
Abb. 4: Prinzipskizze „150°-Regel“.....	17
Abb. 5: ICAO Anhang 14 Band 2 Abbildung 5-10 (Auszug).....	19
Abb. A-1: Darstellung des Stopp-Falls an einem Clear Heliport.....	33
Abb. A-2: Darstellung des Go-Falls an einem Clear Heliport.....	34
Abb. A-3: Darstellung des Stopp-Falls an einem Restricted Heliport.....	35
Abb. A-4: Darstellung des Go-Falls an einem Clear Heliport.....	35

Abb. A-5:	Darstellung der Landung an einem Clear oder Restricted Heliport.....	36
Abb. A-6:	Darstellung des Rückwärtsstarts im Flughandbuch der EC135.....	37
Abb. A-7:	Darstellung des für den Rückwärtsstart freizuhaltenden Bereiches.....	38

Vorwort

Mit Schreiben vom 25.08.2020 wurde das Ingenieurbüro *Infrastruktur-Consult Mathias M. Lehmann* von der Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH mit der Erstellung u.a. einer Eignungsuntersuchung für einen Hubschrauber-Dachlandeplatz auf dem Neubau des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf beauftragt.

Im Rahmen der Projektbearbeitung erfolgten umfangreiche Ortsbegehungen. Zudem fanden Expertengespräche mit den unterschiedlichen am Planungsverfahren Beteiligten, insbesondere Planungsgruppe Schweitzer GmbH, Braunschweig statt. Weiterhin wurden im Zuge der Projektbearbeitung vom Vermessungsbüro TRIGIS GeoServices GmbH, Korbußen, Hindernisvermessungen durchgeführt, deren Ergebnisse von grundlegender Bedeutung für die luftfahrtfachliche Untersuchung waren.

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung wurden zudem die im Rahmen der Untersuchung zur Verfügung gestellten Materialien und Unterlagen ausgewertet. Gleichfalls erfolgte eine fachliche Auseinandersetzung mit einschlägigen Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Gesetzeskommentaren sowie mit Fachliteratur.

Die Projektleitung lag bei Dipl.-Geogr. Mathias M. Lehmann, Inhaber des *Ingenieurbüros Infrastruktur-Consult Mathias M. Lehmann*, Dortmund. Die Bearbeitung erfolgte durch Dipl.-Ing. Andreas Krüger, Berne, freier Mitarbeiter des Ingenieurbüros Infrastruktur-Consult Mathias M. Lehmann. Die Untersuchungsergebnisse werden in Form des vorliegenden Abschlussberichtes dem Auftraggeber übergeben.

An dieser Stelle sei allen Beteiligten für ihre hilfreiche Mitarbeit gedankt.

Dortmund, 17.01.2025

*Infrastruktur-Consult Mathias M. Lehmann,
Ber. Ing. für Flughafenplanung, Standortanalysen und Wirtschaftsförderung*



Lehmann



1. Beschreibung des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf

Das Marien Hospital Papenburg Aschendorf ist eine Klinik der Grund- und Regelversorgung mit 275 Betten, elf Haupt- und zwei Belegabteilungen.

Das Marien Hospital Papenburg Aschendorf in Papenburg verfügt über einen im Oktober 2014 nach § 6 LuftVG genehmigten Bodenlandeplatz für Rettungshubschrauber. Im Zuge nun anstehender umfangreicher Aus- und Umbaumaßnahmen des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf ist die Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes auf das Dach des zukünftigen Verwaltungs- und Bettenhauses vorgesehen. Um dies aus luftrechtlicher Sicht realisieren zu können, ist ein Antrag auf Genehmigung der Anlage und des Betriebs eines Dachlandeplatzes nach § 6 LuftVG samt erforderlicher Anlagen (Gutachten, Pläne etc.) bei der zuständigen Luftfahrtbehörde unverzichtbar. Das gesamte Projekt soll in einzelnen Planungs- und Bearbeitungsschritten umgesetzt werden. Zunächst gilt deshalb die luftfahrtfachliche Planung des Dachlandeplatzes mit den beauftragten Architekten abzustimmen und mittels eines Eignungsgutachtens nach § 51 Abs. 1 Nr. 4 LuftVZO die Realisierungsmöglichkeit des Vorhabens zu prüfen sowie konkrete luftfahrtfachliche Eckpunkte zu benennen.

Das Marien Hospital Papenburg Aschendorf wurde in der Vergangenheit bis zu 50-mal jährlich angefliegen.

2. Beschreibung des geplanten Landeplatzes

Der Hubschrauber-Sonderlandeplatz soll auf dem Neubau des zukünftigen Verwaltungs- und Bettenhauses errichtet werden.

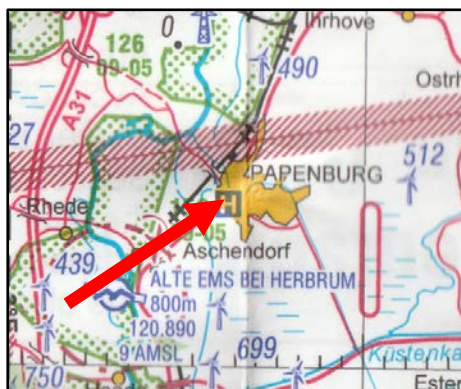


Abb. 1: Lage des zukünftigen Landeplatzes (ICAO-Karte Blatt Hamburg, unmaßstäblich, nicht für navigatorische Zwecke) ¹

¹ Verwendung des Auszuges mit freundlicher Genehmigung der R. Eisenschmidt GmbH.

Abbildung 1 zeigt, dass sich der Standort des zukünftigen Landeplatzes im unkontrollierten Luftraum der Klasse G und unterhalb des in 2.500 ft AGL beginnenden Luftraums E befindet.

Es wird davon ausgegangen, dass die Verkehrsleistung in Zukunft unverändert bei maximal 50 Einsätzen pro Jahr bleiben wird.

Die Stationierung eines Hubschraubers auf dem Dachlandeplatz ist nicht vorgesehen.

3. Aufgabenstellung

Mittels der vorliegenden Eignungsuntersuchung sind die Planungen für den Landeplatz auf ihre Eignung im Sinne der „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen“ (AVV) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 19.12.2005 zu prüfen.

4. Anzuwendende Normen

4.1 Part-CAT

Der gewerbliche Flugbetrieb mit Hubschraubern zur gewerblichen Beförderung von Personen und Sachen richtet sich nach der dafür maßgeblichen europäischen Flugbetriebsvorschrift Verordnung (EU) 965/2012 Part-CAT. Dieses Regelwerk definiert u.v.m. Anforderungen an die Größe einer Landefläche für Hubschrauber sowie an die für Starts und Landungen erforderliche Hindernisfreiheit.

Hintergrund von Part-CAT ist dabei die Erhöhung der Sicherheit sowohl von Besatzung und Passagieren als auch von Dritten am Boden. So wird gerade der Betrieb über bebautem/bewohntem Gebiet derart reglementiert, dass im Falle einer Betriebsstörung eine Notlandung entweder nicht erforderlich wird oder außerhalb der gefährdeten Bereiche sicher erfolgen kann. Ein solcher Flugbetrieb fällt in Flugleistungsstufe 1.²

² Betrieb nach Flugleistungsstufe 1 bedeutet Betrieb mit einer solchen Leistung, dass bei Ausfall des kritischen Triebwerks der Hubschrauber in der Lage ist, abhängig vom Zeitpunkt des Ausfalls, entweder innerhalb der verfügbaren Startabbruchstrecke zu landen oder den Flug zu einer geeigneten Landefläche sicher fortzusetzen.

Ausnahmen von diesen starken Restriktionen gibt es nur im Zusammenhang mit „Medizinischen Hubschrauber-Noteinsätzen“³, die zu dem Zweck durchgeführt werden, medizinische Hilfeleistung in Notfällen zu unterstützen, wenn ein sofortiger und schneller Transport erforderlich ist.

Die im Raum Papenburg häufig zum Einsatz kommenden zivilen Luftrettungsunternehmen sind ADAC Luftrettung, DRF Luftrettung sowie Northern Helicopters. Diese Unternehmen unterliegen den Regelungen des Part-CAT, von denen sie nur im Falle von den bislang als Primäreinsätze bezeichneten HEMS-Einsätzen abweichen dürfen.

4.2 Anhang 14, Band 2 „Heliports“ zum Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt

Der Anhang 14 zum Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt mit seinen beiden Bänden „Aerodromes“ und „Heliports“ besitzt als Teil eines von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten völkerrechtlichen Abkommens von allen hier beschriebenen Normen die stärkste Reglementierungswirkung.

Im Band 2⁴ wird unter Ziffer 1.2.2 ausgeführt, dass die Regelungen dieses Bandes nur für den internationalen Verkehr mit Hubschraubern gelten. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass ein Hubschrauberlandeplatz, der ausschließlich als Sonderlandeplatz für medizinische Transporte genutzt werden soll, nicht vom Anhang 14 berührt wird.

Durch den Erlass der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen (AVV) wurden die Regelungen des Anhangs 14 jedoch am 19.12.2005 in ein verbindliches nationales Regelwerk überführt.

4.3 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen (AVV) enthält im Wesentlichen die Regelungen des Anhangs 14, Band 2 in deutscher Sprache mit Stand vom Jahr 2005.

³ kurz „HEMS“ = Helicopter Emergency Medical Services

⁴ Fifth Edition, July 2020

5. Anforderungen an Hubschrauberflugplätze gemäß AVV und Vergleich mit der Planung

Die AVV formuliert in sechs Teilen Anforderungen an Hubschrauberflugplätze:

- Teil 1: Allgemeines
- Teil 2: Hubschrauberflugplatzdaten
- Teil 3: Äußere Merkmale
- Teil 4: Hindernisbeschränkung und –beseitigung
- Teil 5: Optische Hilfen
- Teil 6: Dienste an Hubschrauberflugplätzen

Das Regelwerk enthält umfangreiche Regelungstatbestände für Boden- und Wasserflugplätze, für Flugplätze auf Bauwerken⁵ und Landedecks wie z.B. auf Bohrinseln, sowie die damit u.U. verbundene Infrastruktur wie z.B. Rollwege, Schwebeflugwege, Abstellvorfelder u.v.m..

Für Hubschrauberlandeplätze an Krankenhäusern gilt in der Regel nur ein Bruchteil der zahlreichen Regelungen.

Die für den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Neubaus des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf geltenden Anforderungen werden in den nachfolgenden Punkten beschrieben.

5.1 Teil 1 der AVV: Allgemeines

Im ersten Teil der AVV werden neben Erläuterungen zu Geltungsbereich und Übergangsfristen lediglich zwei Anforderungen an Hubschrauberlandeplätze formuliert:

- Die Forderung nach dem Vorhandensein einer „Fernmeldeverbindung“ mit deren Hilfe die für den jeweiligen Bereich zuständigen Stellen der Flugsicherung, des Wetterdienstes und der Feuerwehr erreicht werden können, kann durch Einrichtung eines gesonderten Telefonanschlusses im Bereich des Hubschrauberlandeplatzes erfüllt werden. Dort werden die wichtigen Rufnummern von Flugsicherung, Wetterdienst, Feuerwehr etc. aushängen.

⁵ d.h. erhöhte Flugplätze

- Die von der AVV geforderte Prüfung der Festlegung eines beschränkten Bauschutzbereiches gemäß § 17 LuftVG richtet sich in erster Linie weniger an die Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH als zukünftige Landeplatzhalterin denn an die zuständige Luftfahrtbehörde. Es ist davon auszugehen, dass die zuständige Luftfahrtbehörde die Gefahr störender Neubauten im Umfeld des Landeplatzes im Zuge des Genehmigungsverfahrens prüfen und eine Entscheidung über die Festlegung eines beschränkten Bauschutzbereichs treffen wird.

Ein Bauschutzbereich zieht nicht nur nach sich, dass eine Genehmigung von Bauvorhaben die vorherige Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde erfordert, sondern über § 15 LuftVG außerdem, dass jedes sonstige Hindernis der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde bedarf. Der Bauschutzbereich bringt potenziell viel Verwaltungsaufwand für die Behörde und Informationspflichten durch den Bürger mit sich. Er kann jedoch das Problem der Hinderniskontrolle nicht lösen, weil er zum einen von seiner geometrischen Gestalt nicht zu einem Hubschrauber-Landeplatz passt und zum anderen dem normalen Bürger, der z.B. eine Antenne auf sein Dach bauen möchte, nicht vermittelbar ist.

Besser geeignet scheinen die Berücksichtigung bei der Bauleitplanung und Absprachen mit den Baubehörden zur Rücksichtnahme sowie die täglichen Kontrollen des Landeplatzhalters zur Feststellung mobiler und vorübergehender Hindernisse.

5.2 Teil 2 der AVV: Hubschrauberflugplatzdaten

Im zweiten Teil der AVV werden nachfolgende Anforderungen formuliert:

- Abschnitt 2.1 Luftfahrtangaben
- Abschnitt 2.2 Hubschrauberflugplatz-Bezugspunkt
- Abschnitt 2.3 Hubschrauberflugplatz-Höhe
- Abschnitt 2.4 Abmessungen und Informationen zu Hubschrauberflugplätzen
- Abschnitt 2.5 Festgelegte Strecken
- Abschnitt 2.6 Informationspflicht des Hubschrauberflugplatzbetreibers

5.2.1 Luftfahrtangaben

Die AVV definiert Genauigkeits- und Integritätsanforderungen für Angaben wie z.B. geographische Koordinaten und Höhen.

Die Frage der Genauigkeit der Angaben spielt eine eher untergeordnete Rolle, da diese in der Regel durch Vermessungsbüros ermittelt werden und damit als UTM-Koordinaten eine Genauigkeit von mindestens 0,1 m haben. Die Umrechnung in das „World Geodetic System-1984 (WGS 84)“ erfolgt in der Regel durch die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, die in Deutschland auch zentral die Verantwortung für die Veröffentlichung von Luftfahrtangaben trägt.

Bislang ist die Fragestellung nach der Datenintegrität ungelöst. Es gibt noch keine festgelegten Verfahrensweisen zur Einhaltung bzw. zum Nachweis der geforderten Integrität. Für die Veröffentlichung des neuen Landeplatzes am Marien Hospital Papenburg Aschendorf hat das zunächst keine Konsequenzen. Erst im Falle einer bundeseinheitlich geregelten Vorgehensweise kann es zu besonderen Anforderungen an Art und Qualität der Vermessung und Ermittlung o.a. Informationen kommen.

5.2.2 Hubschrauberflugplatz-Bezugspunkt

Der Bezugspunkt des Landeplatzes wird anforderungsgemäß in der geometrischen Mitte der Landefläche festgelegt und mit seiner geographischen Breite und Länge in Grad, Minuten und Sekunden angegeben:

HFP-Bezugspunkt:	53° 04' 36,09" N
	007° 23' 43,57" E

Nach der Herstellung des Landeplatzes wird der Mittelpunkt des Landeplatzes zu vermessen und zu veröffentlichen sein.

5.2.3 Hubschrauberflugplatz-Höhe

Die Höhe des zukünftigen Landeplatzes soll

21,3 m ü. NHN, entsprechend 70 ft MSL bzw.

20,0 m über Gelände, entsprechend 66 ft AGL

betragen.

Nach der Herstellung des Landeplatzes wird die Höhe des Landeplatzes zu vermessen und zu veröffentlichen sein.

5.2.4 Abmessungen und Informationen zu Hubschrauberflugplätzen

Von den im Abschnitt 2.4 der AVV aufgezählten Details, die zu beschreiben oder zu veröffentlichen sind, sind für den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Neubaus des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf nach Herstellung die in Tabelle 1 dargestellten Details zu veröffentlichen:

Detail	Beschreibung
Art des Landeplatzes	Dachlandeplatz
Endanflug- und Startfläche und Aufsetz- und Abhebefläche (FATO/TLOF):	
1) Abmessungen	1) 21 m x 21 m
2) Neigung	2) < 2 %
3) Art der Oberfläche	3) Gitterrost
4) Tragfähigkeit	3) 6.000 kg
Sicherheitsfläche:	
1) Abmessungen	1) 28 m x 28 m
2) Oberfläche	2) Gitterrost
Markierung und Befeuerung	rotes „H“ in weißem Kreuz, TLOF-Markierung, Höchstmassen-Markierung, TLOF-Randfeuer, grün Anflugfeuer, weiß
Hindernisse	keine

Tab. 1: Erforderliche Details für die Luftfahrtveröffentlichung

⇒ Die Systematik der Darstellung von Hubschrauberflugplätzen im Luftfahrthandbuch sieht die Veröffentlichung dieser Details bis dato nicht in vollem Umfang vor.

Erforderliche Maßnahme:

Erfassung der Angaben für die Veröffentlichung im Luftfahrthandbuch, ggf. nach erneu-

ter Vermessung, sobald die Flugplatzgenehmigung vorliegt und die Herstellungsmaßnahmen abgeschlossen sind.

5.2.5 Festgelegte Strecken

In vorliegendem Fall handelt es sich um einen „restricted heliport“ und somit um einen Hubschrauberflugplatz, bei dem wegen der Größe besondere Start- und Landeverfahren zur Anwendung kommen müssen, bei denen die Ausweisung von verfügbarer Start-, Startabbruch- und Landestrecke flugbetrieblich nicht erforderlich ist.

5.2.6 Informationspflicht des Hubschrauberflugplatzbetreibers

Die Verpflichtung der Flugplatzhalterin,

- den Flugplatz in betriebssicherem Zustand zu erhalten und ordnungsgemäß zu betreiben sowie
- Vorkommnisse, die den Betrieb des Flugplatzes wesentlich beeinträchtigen, der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen, und
- beabsichtigte bauliche und betriebliche Erweiterungen und Änderungen der Genehmigungsbehörde rechtzeitig anzuzeigen

ergibt sich aus § 53 i.V.m. § 45 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) und wird darüber hinaus aller Voraussicht nach als Nebenbestimmung in der Flugplatz-Genehmigung formuliert werden.

5.3 Teil 3 der AVV: Äußere Merkmale

Im dritten Teil der AVV werden Anforderungen wie folgt formuliert:

- Abschnitt 3.1 Hubschrauber-Boden/Wasserflugplatz
- Abschnitt 3.2 Erhöhte Hubschrauberflugplätze
- Abschnitt 3.3 Hubschrauberlandedecks

Da es sich in vorliegendem Fall um einen erhöhten Landeplatz (= Dachlandeplatz) handelt, ist nur der Abschnitt 3.2 maßgeblich, der sich wiederum in die Unterabschnitte

- Unterabschnitt 3.2.1 Endanflug- und Startfläche (FATO)⁶ und Aufsetz- und Abhebefläche (TLOF)⁷
- Unterabschnitt 3.2.2 Sicherheitsfläche unterteilt.

5.3.1 Unterabschnitt 3.2.1 der AVV: FATO und TLOF

An die Ausführung von FATO und TLOF werden nachfolgende Anforderungen formuliert.

5.3.1.1 Breite der FATO

Die FATO soll die im Flughandbuch des jeweiligen Hubschraubers vorgesehene Größe haben. Sofern eine solche Größenangabe nicht existiert, soll die FATO eine Größe von mindestens dem 1,5-fachen der größten Hubschrauber-Abmessung besitzen.

Helo	Länge ü.A.	Rotor	Masse	Triebwerke	Min. FATO
Typ	D [m]	R [m]	MTOM [kg]	Anzahl	[m]
H135	12,19	10,20	2.835	2	15
H 145	13,63	11,00	3.585	2	15
EC155B	14,30	12,60	4.920	2	16

Tab. 2: Infrage kommende Hubschrauber-Typen

Tabelle 2 liefert eine Übersicht über mögliche Hubschrauber-Typen, die durch die maßgeblichen Luftrettungsunternehmen eingesetzt werden können, und deren Abmessungen. Entsprechend den Festlegungen in den Flughandbüchern ist eine FATO von mindestens 15 m Breite für den Betrieb der Hubschraubertypen H 135 und H 145 und von 16 m für die EC155B erforderlich.

Die Mindestbreite der FATO ergibt sich daher zu 16 m. Geplant sind 21 m, so dass die Anforderung erfüllt ist.

⁶ FATO = Final Approach and Take-Off Area

⁷ Touchdown and Lift-Off Area = Aufsetz- und Abhebefläche

5.3.1.2 Größe der TLOF

Gem. Regelung der AVV sollen TLOF und FATO zusammenfallen. In der Folge wird daher der Begriff FATO/TLOF verwendet.

5.3.1.3 Neigung des Dachlandeplatzes

Die Landefläche muss eine Neigung ausweisen, damit anfallendes Regenwasser abfließt. Die Neigung darf jedoch 2 % nicht übersteigen. In diesem Fall besteht die Oberfläche des Landeplatzes aus offenen Gitterrosten. Die Ableitung aller Flüssigkeiten erfolgt über die deckungsgleiche Dachfläche der darunterliegenden Technikzentrale (Bitumenbahnabdichtung, gedämmt, auf Betondecke).

Bei den Planungen muss weiterhin berücksichtigt werden, dass im Havariefall ggf. brennender Treibstoff nicht in Richtung des Hauptzuganges oder des zweiten Fluchtweges hin abfließt. Das ist durch die beschriebene Bauweise erfüllt.

5.3.1.4 Tragfähigkeit der Dachlandefläche

Bei der statischen Bemessung des Landeplatzes – inklusive Sicherheitsfläche – werden eine Hubschraubermasse von bis zu sechs Tonnen sowie sonstige, zusätzliche Lasten⁸ im Bereich der FATO/TLOF und Sicherheitsfläche berücksichtigt.

5.3.1.5 Rutschfestigkeit und Bodeneffekt

Die Oberfläche des Landeplatzes wird aus Gitterrosten bestehen. Der Bodeneffekt wird durch die unmittelbar darunter liegende Decke der Technikzentrale gewährleistet. Die erforderliche Rutschfestigkeit wird durch die Ausgestaltung der Oberfläche bzw. im Bereich der Markierungen durch die Wahl entsprechender Materialien sichergestellt.

5.3.1.6 Umgang mit im Havariefall austretendem Treibstoff und Löschmitteln

Im Havariefall austretender Treibstoff sowie Löschmittel müssen über die Flugplatzentwässerung in ein Auffangbecken mit einem Fassungsvermögen von mindestens 3 m³ geleitet werden.

⁸ Schneelast, Personen, Verkehrslasten gem. DIN 1055 Teil 3, etc.

In diesem Fall wird die Dimensionierung des Auffangbeckens nach Abstimmung der Fachplaner mit den zuständigen Behörden unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen erfolgen.

Im Normalfall anfallendes Niederschlagswasser wird über die Regenwasserentwässerung abgeleitet. Ein Absperrventil, das mit dem Betätigen des Druckknopf-Brandmelders oder der Hubschrauber-Brandlöschanlage automatisch geschlossen wird, verhindert das Abfließen des Wassers im Havariefall. Die Öffnung des Ventils geschieht manuell nach Beendigung des Havariefalls und der Entsorgung.

5.3.1.7 Fluchtwege

Neben dem normalen Zugang mittels Fahrstuhls werden ein erster an der Nordostecke und an der Südseite des Landeplatzes ein zweiter Fluchtweg jeweils über eine Treppe vorgesehen.

5.3.2 Unterabschnitt 3.2.2 der AVV: Sicherheitsfläche

5.3.2.1 Größe der Sicherheitsfläche

Ein die FATO/TLOF umgebender Streifen mit einer Mindestbreite von 3,575 m dient als Sicherheitsfläche. Die Anforderung, dass dieser Streifen eine Mindestgröße von 0,25-mal der größten Hubschrauberlänge haben muss, hier also $0,25 \times 14,3 \text{ m} = 3,575 \text{ m}$, ist damit erfüllt. Zusammen mit den für die EC155B erforderliche FATO/TLOF von 16 m ergäbe sich die Sicherheitsfläche zu einem Quadrat der Kantenlänge von 23,15 m. Die geplante Größe beträgt 28 m, die Anforderung ist damit erfüllt.

5.3.2.2 Objekte auf der Sicherheitsfläche

Die Anflug- sowie TLOF-Randfeuer⁹ werden in Unterflurbauweise ausgeführt, die Flutlichtstrahler werden außerhalb der Sicherheitsfläche in einer Höhe von maximal 40 cm über dem Niveau der Sicherheitsfläche vorgesehen.

Andere bewegliche Objekte – wie z.B. Personen – auf der Sicherheitsfläche sind wegen der Beschränkung des Zutritts ausschließlich auf befugtes Personal nicht zu erwarten.

⁹ vgl. Anlage 9.6

5.3.2.3 Überrollschutz und Fangnetz

Die Landefläche wird mit Ausnahme der Bereiche am Aufzugzugang und am zweiten Fluchtweg mit einem 25 cm hohen, rot-weiß markierten Überrollschutz sowie Fangnetzen umgeben. Der Überrollschutz und die 2 m breiten Fangnetze werden am Rande der 28 m x 28 m großen Sicherheitsfläche vorgesehen.

5.4 Teil 4 der AVV: Hindernisbeschränkung und –beseitigung

Im vierten Teil der AVV werden Anforderungen an den von Hindernissen frei zu haltenden Luftraum in der Umgebung eines Hubschrauberflugplatzes formuliert.

In Abschnitt 4.1 „Hindernisbegrenzungsflächen und –sektoren“ werden sämtliche überhaupt in Frage kommenden Hindernisbegrenzungsflächen vorgestellt. Welche dieser Flächen im konkreten Einzelfall für einen bestimmten Hubschrauberflugplatz zu betrachten sind, kann dem Abschnitt 4.2 „Erfordernisse der Hindernisbegrenzung“ entnommen werden.

Für den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Neubaus des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf, der lediglich dem Sichtflugbetrieb, jedoch bei Tag und Nacht dienen soll, sind je zwei An- und Abflugflächen vorgesehen.

Die An- und Abflugsektoren beginnen an der Sicherheitsfläche mit deren Breite und divergieren mit einem Öffnungsverhältnis von 15 % zu beiden Seiten, bis die beiden Kanten ab einer Entfernung von 340 m, bei der eine Sektorbreite von zehn Rotordurchmessern, also 130 m erreicht ist, parallel verlaufen.

Hindernisse wie z.B. Gebäude, Kamine, Antennen, Bäume, Masten, Gelände etc. dürfen dem Grunde nach eine fiktive schiefe Ebene innerhalb der An- und Abflugsektoren nicht durchdringen. Den kritischsten Bereich stellt dabei der Nahbereich dar, in dem insbesondere die mit 4,5 % Neigung sehr restriktive Abflugfläche hindernisfrei gehalten werden muss.

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen skizzenhaft die Anforderungen an den von Hindernissen frei zu haltenden Luftraum in der Umgebung eines Hubschrauberflugplatzes. Die genaue Gestalt der Sektoren für den Hubschrauber-Sonderlandeplatz auf dem Dach des Neubaus des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf ist in den Anlagen 9.1 und 9.2 dargestellt.

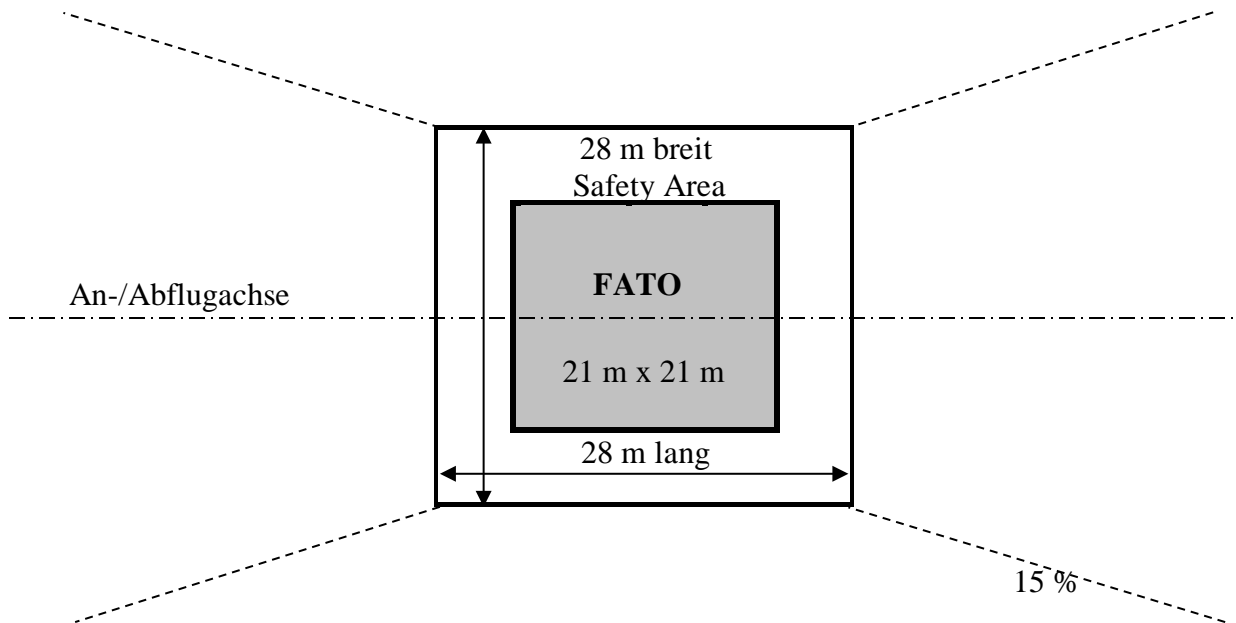


Abb. 2: Prinzipskizze der Landefläche und Abflugsektoren (Draufsicht)



Abb. 3: Prinzipskizze der Landefläche Abflugsektoren (Längsschnitt)

Da als An- und Abflugrichtung jeweils auch immer die Gegenrichtung vorgesehen ist¹⁰, wird bezüglich der Hindernisfreiheit in der Folge nur noch die Abflugfläche betrachtet, da sie mit einer Neigung von 4,5 % gegenüber der Anflugfläche mit einer Neigung von anfangs 8 % bei ansonsten gleichen Abmessungen die höheren Anforderungen beinhaltet.

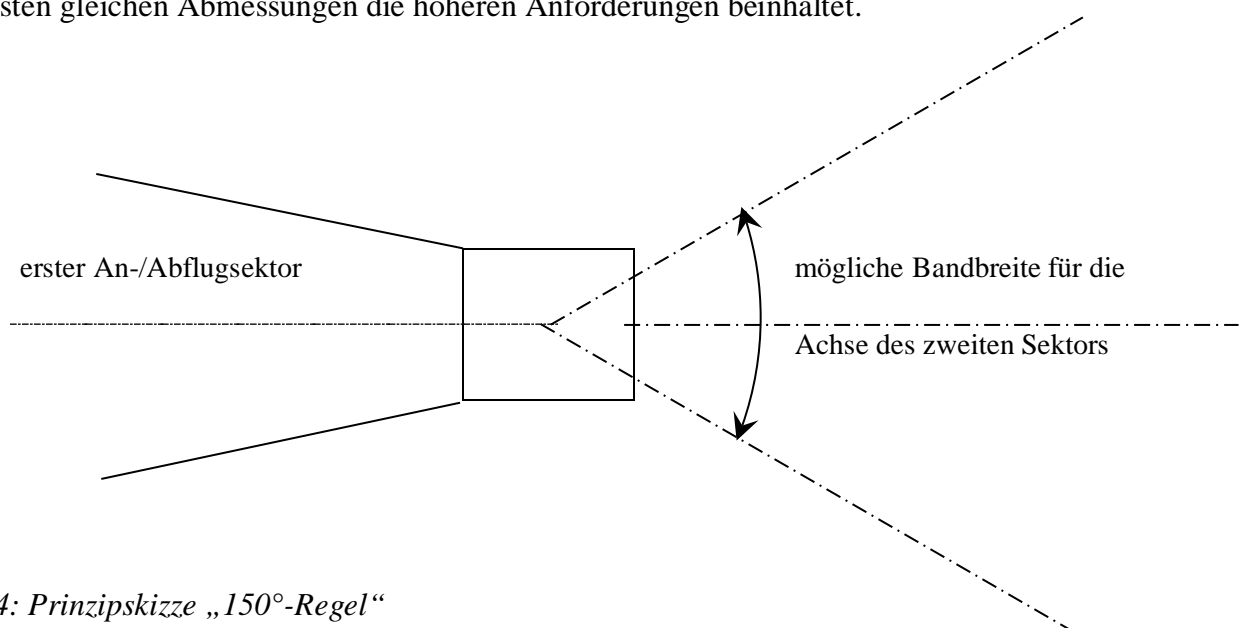


Abb. 4: Prinzipskizze „150°-Regel“

¹⁰ z.B. Anflug aus Nordosten in Richtung 232° und Abflug nach Nordosten in Richtung 052°

Es müssen mindestens zwei Abflugsektoren festgelegt werden, die mindestens 150° – idealer Weise 180° – gegeneinander verdreht sind, wie Abbildung 4 verdeutlicht.

Am Marien Hospital Papenburg Aschendorf ergeben sich für den Dachlandeplatz die An- und Abflugrichtungen durch architektonische Umstände. Sie liegen jedoch angesichts der in Anlage 9.7 dargestellten, vorherrschenden Windrichtungen SSW optimal. Die Anordnung der Abflugsektoren gewährleistet bei einer für die maßgebliche Hubschrauber-Kategorie zu Grunde gelegten Seitenwindlimitierung von 17 kts einen Benutzbarkeitsfaktor von 99,8 %. Damit ist die Forderung eines Benutzbarkeitsfaktors von mindestens 95 % erfüllt.

Die durchgeführte Vermessung der Sektoren hat ergeben, dass einige Bäume im Süden sowie eine Antenne im Norden die Hindernisbegrenzungsflächen durchstoßen.

Im Hinblick auf die am häufigsten am Landeplatz eingesetzten Hubschrauber-Typen H145 und H135 bietet die Durchführung des in Anlage 9.4 näher beschriebenen Rückwärtsstartverfahrens mit entsprechend geringeren Hindernisfreiheitsanforderungen eine Möglichkeit im Einklang mit der AVV-Ziffer 4.2.2.7 sicheren Flugbetrieb durchzuführen, ohne die dem Grunde nach erforderliche Hindernisfreiheit vollständig herzustellen.

Erforderliche Maßnahmen:

- *Festlegung der An- und Abflugrichtungen $025,7^\circ/205,7^\circ$ und $201,7^\circ/021,7^\circ$ rechtweisend*
- *Erwirkung von Ausnahmeregelungen für die eingeschränkte Hindernisfreiheit im Bereich der Abflugsektoren*
- *Damit einhergehend: Zusätzliche Beschränkung des Flugbetriebes auf mehrmotorige Hubschrauber nach Flugleistungs-kategorie 1 unter Verwendung entsprechender Vertikal- bzw. Rückwärtsstart- und Landeverfahren.*

5.5 Teil 5 der AVV: Optische Hilfen

Der fünfte Teil der AVV enthält Anforderungen an Einrichtungen, die den Luftfahrern das Auffinden des Hubschrauberflugplatzes sowie Landung und Start erleichtern sollen, wie Anzeigeräte, Markierungen und Befeuerungen. Der Teil 5 besteht aus den Abschnitten:

- Abschnitt 5.1 Anzeigeräte
- Abschnitt 5.2 Markierungen und Kennzeichnungen

- Abschnitt 5.3 Befeuerung

5.5.1 Anzeigergeräte

Als Anzeigergerät werden für Hubschrauberflugplätze lediglich Windrichtungsanzeiger gefordert. Sofern eine im Wesentlichen ungestörte Luftströmung zu erwarten ist, reicht ein Anzeiger (= Windsack) aus. Die Mindestlänge dieses Windsackes beträgt 1,2 m. Er soll so aufgestellt sein, dass er aus allen Richtungen gut erkennbar ist. Seine Farbe soll Weiß oder Orange oder eine Kombination davon sein. Damit der Windsack auch aus größeren Entfernungen gut erkannt werden kann, ist es sachdienlich eine Länge zu wählen, die das geforderte Mindestmaß übersteigt.

Am Hubschrauber-Sonderlandeplatz auf dem Dach des Neubaus des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf wird deshalb ein 2,4 m langer und für den nächtlichen Flugbetrieb beleuchteter Windrichtungsanzeiger im Bereich des nordwestlich gelegenen Treppenhauses eingeplant.

5.5.2 Markierungen und Kennzeichnungen

Die Planungen berücksichtigen die für einen Hubschrauberflugplatz vorgesehenen und unbedingt erforderlichen Markierungen¹¹:

- Hubschrauberflugplatz-Erkennungsmarkierung mit rotem „H“ in weißem Kreuz sowie
- zwei Höchstmassenmarkierungen „06 t“
- FATO/TLOF-Markierung

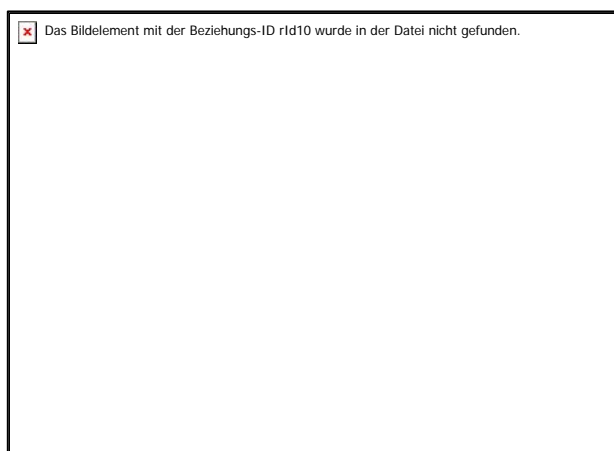


Abb. 5: ICAO Anhang 14, Band 2 Abbildung 5-10 (Auszug)

¹¹ vgl. Anlage 9.6

Außerdem wird empfohlen, zwei Pfeile nach Abbildung 5-10 des ICAO Anhang 14, Band 2 als Anflugwegführungsmarkierungen einzuplanen. Diese sind in Abbildung 5 dargestellt.

5.5.3 Befeuerung

Der Abschnitt 5.3 der AVV ist unterteilt und formuliert Anforderungen in folgenden Unterabschnitten:

Unterabschnitt 5.3.1	Allgemeines
Unterabschnitt 5.3.2	Hubschrauberflugplatz-Leuchtfeuer
Unterabschnitt 5.3.3	Anflugbefeuerung
Unterabschnitt 5.3.4	Horizontales Anflugleitsystem
Unterabschnitt 5.3.5 bis 5.3.10	Gleitwinkelbefeuerung
Unterabschnitt 5.3.11	Befeuerung der FATO
Unterabschnitt 5.3.12	Zielpunktfeuer
Unterabschnitt 5.3.13	Befeuerung und Beleuchtung der TLOF
Unterabschnitt 5.3.14	Flutlichtbefeuerung der Windenbetriebsfläche
Unterabschnitt 5.3.15	Rollbahnfeuer
Unterabschnitt 5.3.16	Optische Hilfen zur Kennzeichnung Hindernisse
Unterabschnitt 5.3.17	Flutlichtbeleuchtung von Hindernissen

Maßgeblich für den neuen Landeplatz am Marien Hospital Papenburg Aschendorf sind davon lediglich die Anforderungen für die

- Befeuerung und Beleuchtung der FATO/TLOF

Es werden anforderungsgemäß 28 Unterflurfeuer im Abstand von je ca. 3 m entlang des FATO/TLOF-Randes installiert und zudem an mindestens vier Stellen des Dachlandeplatzes außerhalb der Sicherheitsfläche je ein Flutlichtstrahler, der die Mitte der FATO/TLOF ausleuchten kann.

- Anflugbefeuerung

Zur Verdeutlichung der festgelegten Anflugrichtungen wird eine Anflugbefeuerung installiert. Abweichend von den Anforderungen der AVV wird empfohlen je vier Anflugfeuer in Unterflurbauweise im Abstand von jeweils 3 Metern in Form einer Anflugwegführungs-

befeuern nach Abbildung 5-10 des ICAO Anhang 14, Band 2 einzuplanen. Diese Abweichung ist sinnvoll, weil die herangezogene Fassung des ICAO Anhangs 14, Band 2 um ca. zehn Jahre jünger ist als die AVV und hier den neuesten Stand der Technik abbildet.¹²

- Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen

Die in der unmittelbaren Nähe der Abflugsektoren befindlichen Gebäudeteile, wie der Flugbeobachterraum und sonstigen Objekte, die über das Niveau des Landeplatzes hinausragen, werden mit Hindernisfeuern versehen.

Die Details der Befeuerung sind in Anlage 9.9 dargestellt.

5.6 Teil 6 der AVV: Dienste an Hubschrauberflugplätzen

In den allgemeinen Bestimmungen der AVV wird ausgeführt, dass „Rettungs- und Feuerlöschgeräte sowie Rettungs- und Feuerlöschdienste (...) auf einem Flugplatz vorhanden sein“ müssen.¹³

Es ist geplant, ein adäquates Schutzniveau wie folgt herzustellen und zu erhalten:

- Löschmittel:

Am Landeplatz werden entsprechend der Kategorie H1 für Hubschrauber mit einer Gesamtlänge von bis zu (ausschließlich) 15 m

- eine Druckrohrleitung samt Schaummittel, Schläuchen und eine Feuerlöscheinrichtung mit mindestens 2.500 ltr. Wasser und zwei Löschmonitoren zur Erzeugung von Löschschaum der Mindestleistungsstufe B (z.B. AFFF¹⁴) mit einer Ausstoßrate von 250 l/min Schaumlösung samt Bedienpult im Überwachungsraum,
- eine zusätzliche, trockene Steigleitung zur Löschwassernachspeisung und
- Feuerlöscher mit einer Kapazität von mindestens 45 kg Trockenlöschmittel vorgehalten.

- Rettungsmittel:

Rettungsgeräte werden in dem in der AVV in Ziff. 6.1.4.2 genannten Umfang¹⁵ bereitgestellt und im Flugbeobachter-Raum zugriffsbereit verstaut.

¹² vgl. auch Abb. 5

¹³ vgl. Ziff. 6.1.1.2 der AVV

¹⁴ Wasserfilm bildendes Schaummittel

¹⁵ vgl. Anlage 9.3

- Telekommunikationsmittel:
 - Im Flugbeobachter-Raum werden in unmittelbarer Nähe des Bedienpults der Feuerlöschanlage (Monitoranlage) ein Telefonanschluss mit Amtsberechtigung und ein Druckknopf-Brandmelder der Brandmeldeanlage installiert.
 - In der Pforte wird ein zusätzlicher Druckknopf-Brandmelder installiert.
- Kamera-/Monitorsystem:

Über ein Kamerasystem wird ein Echtzeit-Videobild zur Überwachung der Landefläche erzeugt, das bei Bedarf, das heißt stets bei Flugbetrieb, in der Pforte auf einem Monitor zur Anzeige gebracht wird.
- Reaktionszeit:

Entsprechend Ziff. 6.1.5.3 der AVV soll an einem erhöhten Hubschrauberflugplatz der Rettungs- und Feuerlöschdienst sofort am Hubschrauberflugplatz verfügbar sein. Am Marien Hospital Papenburg Aschendorf wird bei Flugbetrieb Personal direkt am Landeplatz bereitgehalten, um erforderlichen Falls Brandschutz- und Rettungsmaßnahmen ohne Zeitverzögerung einleiten zu können.

6. Zusammenfassung

Nach Fertigstellung des Dachlandeplatzes auf dem Neubau am Marien Hospital Papenburg Aschendorf entsprechend den derzeit vorliegenden Planungen werden Anlage und Betrieb des Landeplatzes den Anforderungen der „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen“ (AVV) des Bundesministeriums für Verkehr bzw. des ICAO Anhangs 14, II entsprechen.

Die Eignung des Landeplatzes i.S.d. § 51 Abs. 1 Nr. 4 LuftVZO wird hiermit bestätigt.

7. Quellenhinweise

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen, Bundesanzeiger Nummer 246a, Jahrgang 57 vom 29.12.2005

DFS Deutsche Flugsicherung, Luftfahrtkarte ICAO 1:500.000, Blatt Hamburg, Ausgabe 2024, Verwendung des Auszuges mit freundlicher Genehmigung der Eisenschmidt GmbH

International Civil Aviation Organization, Anhang 14, II „Heliports“ Fifth Edition, July 2020

International Civil Aviation Organization, Heliport Manual

Luftverkehrsgesetz i.d.F. vom 10.05.2007 zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2024

Luftverkehrs-Ordnung vom 29.10.2015 zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2024

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 19.06.1964 zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.12.2021

Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates

Hindernisvermessung, Trigis GmbH, Korbußen vom 03.02.2021

8. Erklärung der verwendeten Abkürzungen und Begriffe


%	Prozent
’’	Sekunden
‘	Minuten
°	Grad
°C	Grad Celsius
§	Paragraph
ADAC	Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.
AFFF	Aqueous Film Forming Foam – Wasserfilm bildendes Schaummittel
Anhang 14, II	Anhang 14, Band 2 zum Internationalen Abkommen über die Zivilluftfahrt
AVV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen
BMDV	Bundesministerium für Digitales und Verkehr
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
C	Bestimmte Luftraumklasse, die in Deutschland über großen Flughäfen Anwendung findet.
D	maximale Hubschrauberlänge bei drehendem Rotor in m
DFS	Deutsche Flugsicherung GmbH
DRF	Deutsche Rettungsflugwacht e.V.
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	East, Ost
etc.	et cetera = und so weiter
e.V.	eingetragener Verein
FATO	Final Approach and Take-Off Area, Endanflug- und Startfläche
FLK	Flugleistungs-kategorie
Flugleistungs- klasse 1	ein Betrieb, bei dem der Hubschrauber bei Ausfall des kritischen Triebwerks innerhalb der verfügbaren Startabbruchstrecke landen oder den Flug zu einem geeigneten Landebereich sicher fortsetzen kann, je nachdem, wann der Ausfall eintritt.
Flugleistungs- klasse 2	ein Betrieb, bei dem im Falle eines Ausfalls des kritischen Triebwerks genügend Leistung vorhanden ist, die es dem Hubschrauber erlaubt, den Flug sicher fortzusetzen, sofern der Ausfall nicht zu einem frühen Zeitpunkt während des Starts oder einem späten Zeitpunkt der Landung eintritt, in welchem Fall eine Notlandung erforderlich sein kann.

Flugleistungs- klasse 3	ein Betrieb, bei dem im Falle eines Triebwerkausfalls zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Flugs eine Notlandung in einem mehrmotorigen Hubschrauber erforderlich sein kann und in einem einmotorigen Hubschrauber erforderlich ist.
Flugplätze	Überbegriff für Landeplätze und Flughäfen
Ft	feet – 3,28 ft = 1 m
ggf.	gegebenenfalls
gem.	gemäß
Heliports	Hubschrauberlandeplätze
HEMS-Flug	<p>Helicopter Emergency Medical Service, Medizinische Hubschrauber-Noteneinsätze:</p> <p>„HEMS-Flug“ (HEMS flight):</p> <p>ein Flug eines Hubschraubers, der mit einer HEMS-Genehmigung betrieben wird zum Zweck der Unterstützung medizinischer Hilfeleistungen, bei denen ein sofortiger und schneller Transport unerlässlich ist, durch die Beförderung von</p> <ul style="list-style-type: none"> a) medizinischem Personal; b) medizinischem Material (Ausrüstung, Blut, Organe, Medikamente), oder c) kranken oder verletzten Personen und anderen direkt beteiligten Personen.
HFP	Hubschrauberflugplatz
ICAO	International Civil Aviation Organization, Internationale Zivilluftfahrtorganisation
i.S.d.	im Sinn des
i.V.m.	in Verbindung mit
Kategorie A	<p>„Kategorie A in Bezug auf Hubschrauber“ (Category A with respect to helicopters):</p> <p>ein Hubschrauber mit mehreren Triebwerken, der gemäß den zutreffenden Bauvorschriften mit voneinander unabhängigen Triebwerken und Systemen ausgestattet und in der Lage ist, bei Ausfall des kritischen Triebwerkes unter Anwendung der für diesen Fall festgelegten Werte für Start und Landung, welche die Anforderungen für die Eignung der Landefläche sowie die Daten für die notwendige Leistungsfähigkeit enthalten, den Flug sicher fortzusetzen oder einen sicheren Startabbruch durchzuführen.</p>
Kg	Kilogramm
Km	Kilometer
LuftBO	Betriebsordnung für Luftfahrtgerät
LuftVG	Luftverkehrsgesetz

LuftVZO	Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung
M	Meter
MSL	Mean Sea Level = NN
MTOM	Maximum Take Off Mass = Höchstabflugmasse
N	Nord
NN	Normal Null, Höhenbezugsniveau Amsterdamer Pegel
Nr.	Nummer
Part CAT	Betriebsvorschriften des Anhangs IV der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 vom 05.10.2012 für gewerblichen Flugbetrieb (CAT = Commercial Air Transport)
Pkt.	Punkt
R	Rotorradius
SAR	Search and Rescue = Such- und Rettungsdienst
Sonderlandeplatz	Landeplatz, der im Gegensatz zu einem Verkehrslandeplatz nicht dem allgemeinen Verkehr, sondern nur dem Verkehr zu bestimmten Zwecken – z .B. Krankentransporte – dient.
T	Tonne(n) als Masseneinheit
Tab.	Tabelle
TLOF	Touchdown and Lift-Off Area = Absetz- und Abhebefläche
u.a.	unter anderen
ü.	über
UTM	Koordinatensystem UTM = Universale Mercator Projektion
u.U.	unter Umständen
u.v.m.	unter vielem mehr
VFR	Visual Flight Rules – Sichtflugregeln
X	mal = mathematisches Zeichen zur Multiplikation
z.B.	zum Beispiel
Ziff.	Ziffer


9. Anlagen

- 9.1 Darstellung eines Abflugsektors
- 9.2 Darstellung eines Anflugsektors
- 9.3 Feuerlösch- und Rettungsausrüstung nach AVV
- 9.4 Erläuterungen zum Rückwärtsstart
- 9.5 Hindernisliste und –berechnung für Abflug 205,7° rechtweisend
- 9.6 Hindernisliste und –berechnung für Abflug 021,7° rechtweisend
- 9.7 Ermittlung des Benutzungsgrades anhand der Windverteilung
- 9.8 Lageplan 1:1.000
- 9.9 Flugplatzdarstellungskarte 1:200
- 9.10 Längsschnitt mit Abflugsektoren mit Hindernisszenario Maßstab 1:1.000 / 1:100

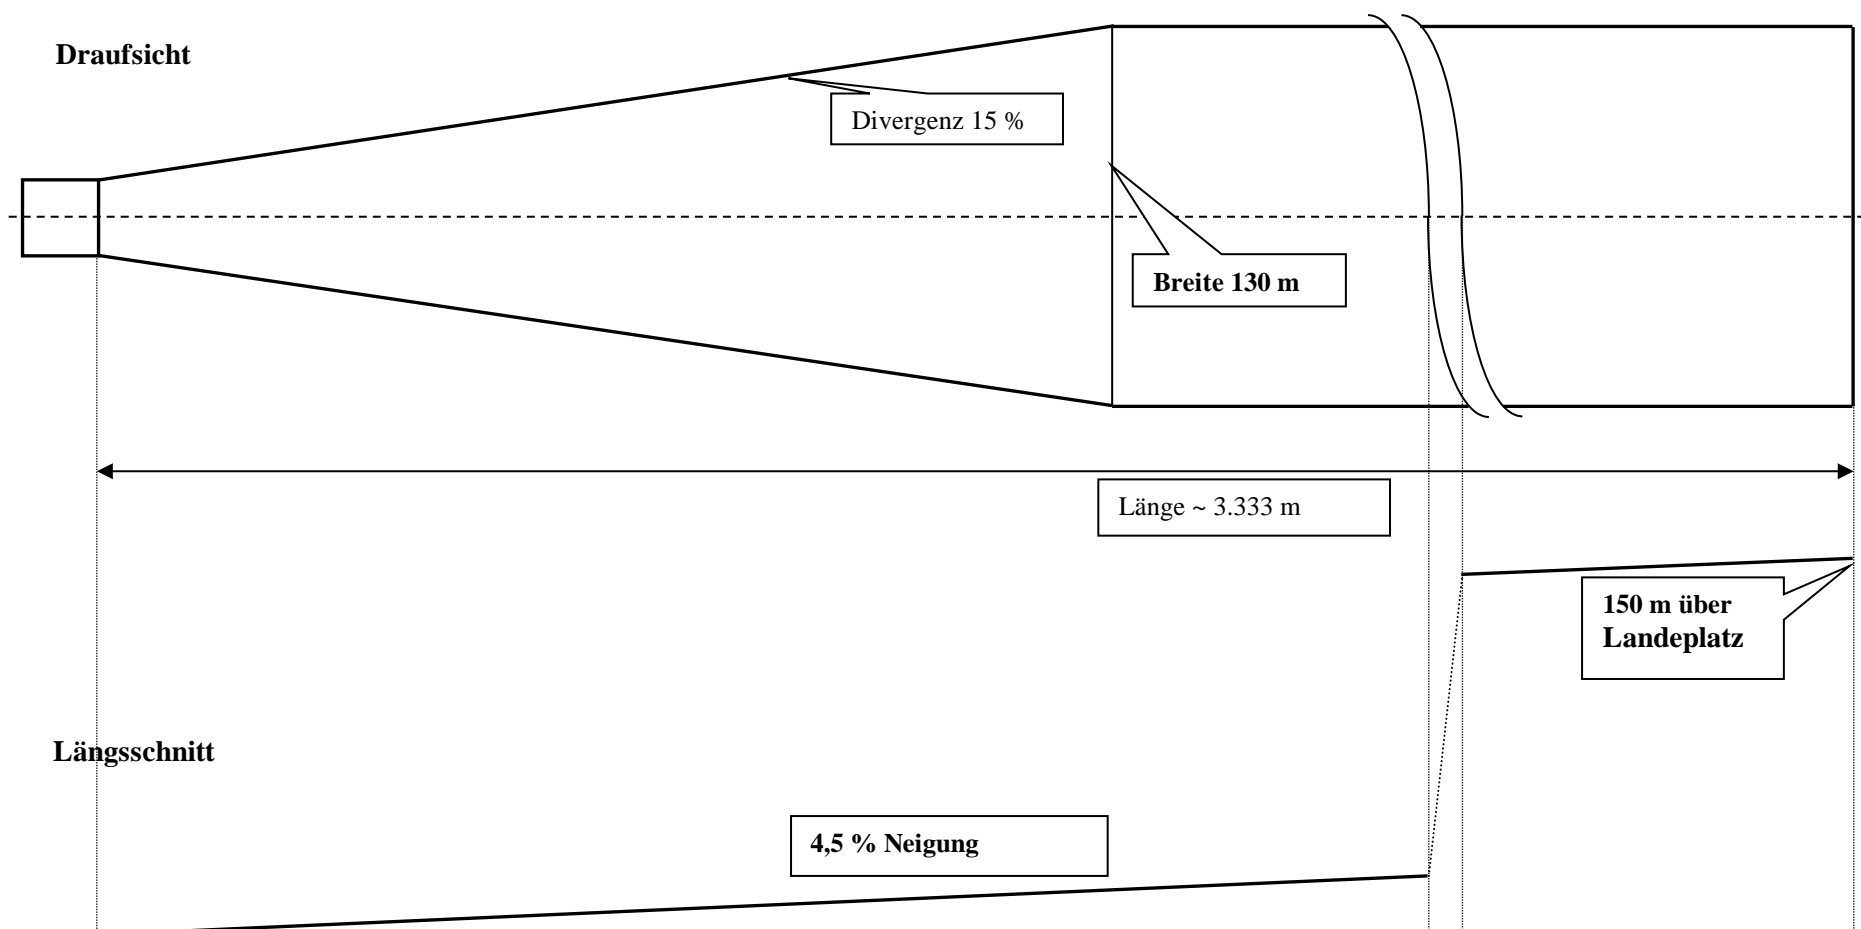

Anlage 9.1
Abflugsektor AVV
Flugleistungsklasse 1
für Hubschrauber mit Rotor-
durchmesser 13 m

Maßstab 1:3.000

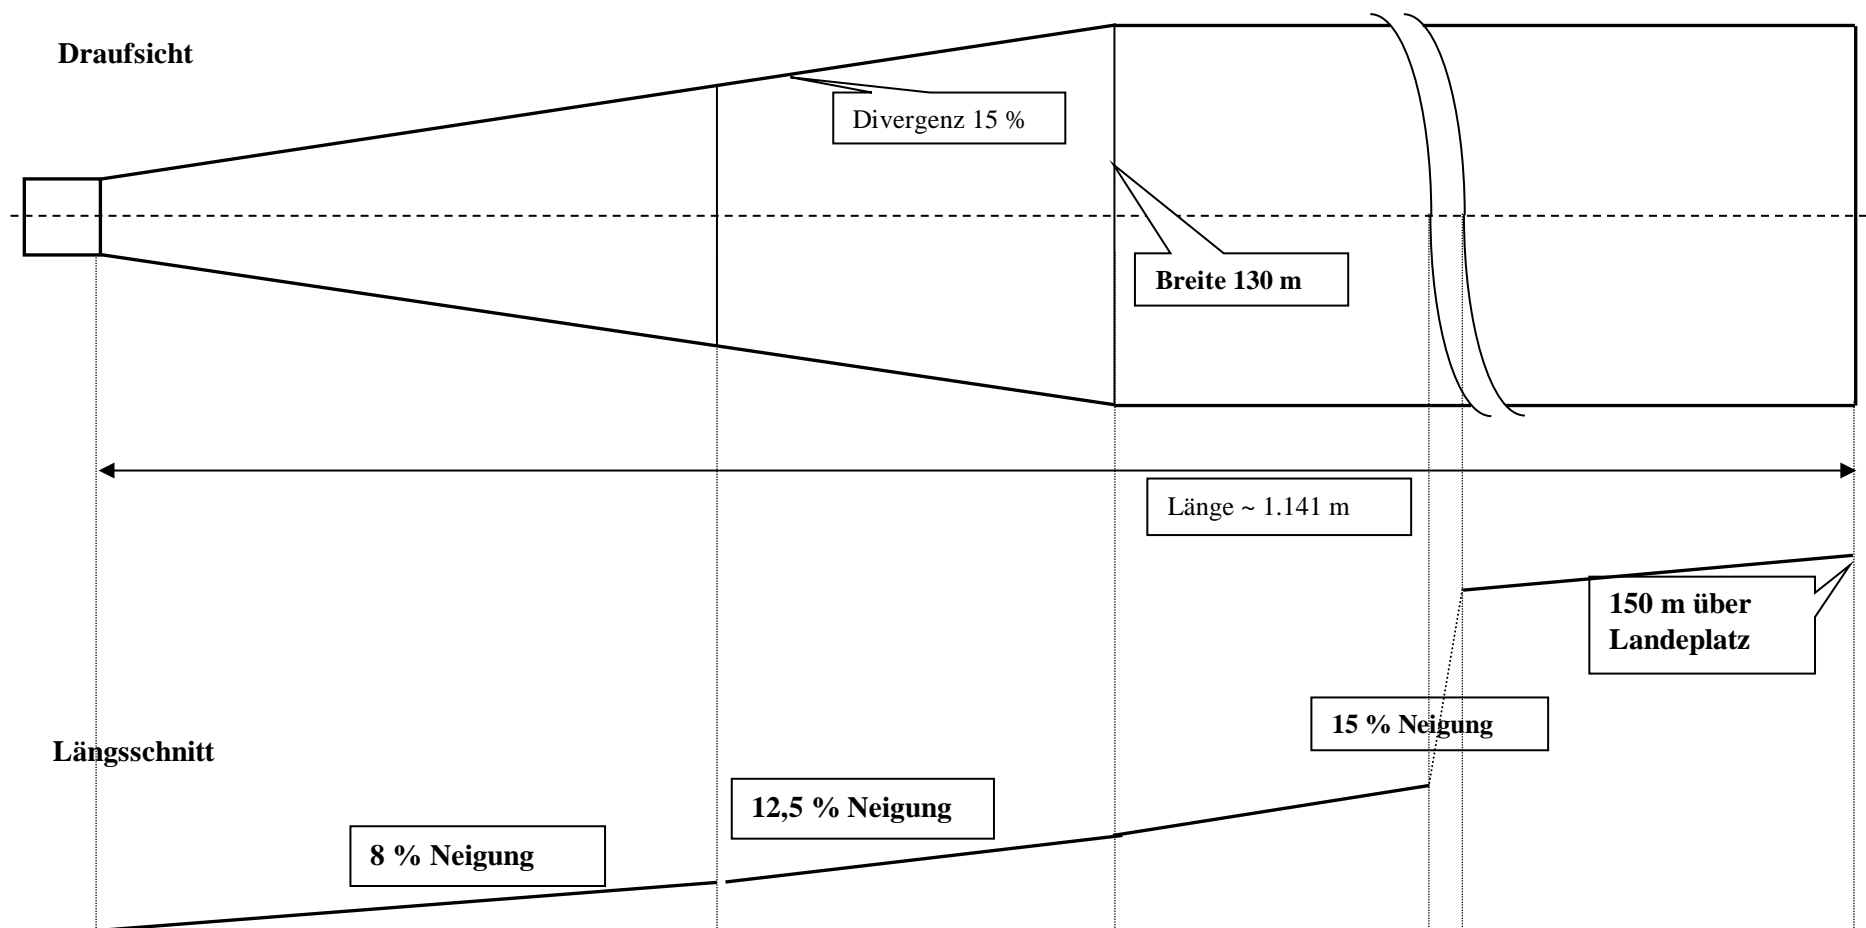

Anlage 9.2
Anflugsektor AVV
Flugleistungs-kategorie 1
für Hubschrauber mit Rotor-
durchmesser 13 m

Maßstab 1:3.000

Anlage 9.3 Erforderliche Rettungsmittel

- 1 x Gurttrennmesser
- 1 x Feuerwehrraxt
- 1 x Handblechschere
- 1 x Handsäge/Fuchsschwanz
- 1 x Handmetallsäge
- 1 x Bolzenschneider
- 1 x Anstellleiter in Alu-Ausführung ca. 2 m hoch
- 2 x Brandschutzhelme DIN EN 443
- 2 x Handlampe
- 1 x Einreißhaken mit Stiel
- 1 x Löschdecke DIN 14155L
- 2 x Paar 5-Finger Schutzhandschuhe aus flammwidrigem Gewebe
- 1 x Krankentrage
- 1 x Rettungsdecke
- 2 x Wolldecke
- 1 x Verbandkasten DIN 14142
- 1 x Verbrennungsset für Brandverletzte
- 4 x Rettungsfolie

Anlage 9.4: Erläuterungen zum Rückwärtsstartverfahren und der erforderlichen Hinder- nisfreiheit

A. Start- und Landeverfahren

Krankenhäuser liegen in der Regel in Städten oder an sonstigen Orten hoher Besiedlungsdichte, an denen geeignete Notlandeflächen bei An- und Abflug nicht zur Verfügung stehen.

Der Betrieb zu und von Landeplätzen an solchen Krankenhäusern in dicht besiedelten Gebieten wird durch die Betriebsvorschriften des Anhangs IV der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 vom 05.10.2012 (in der Folge „Part-CAT“ genannt) insofern reglementiert, als er ausschließlich mit mehrmotorigen Hubschraubern durchgeführt werden darf, die hinsichtlich ihrer Flugleistung gewisse Mindestanforderungen erfüllen.

In Fachbegriffen ausgedrückt bedeutet dies, dass der Flugbetrieb in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Flugleistungsklasse 1¹⁶ durchgeführt werden muss.

Betrieb nach Flugleistungsklasse 1 bedeutet¹⁷ einen Betrieb, bei dem Hubschrauber bei Ausfall des kritischen Triebwerks innerhalb der verfügbaren Startabbruchstrecke zu landen oder den Flug zu einem geeigneten Landebereich sicher fortsetzen kann. Hubschrauber, mit denen ein der Flugleistungsklasse 1 entsprechender Flugbetrieb durchgeführt werden soll, müssen entsprechend CAT.POL.H.200 in Kategorie A zugelassen sein.

Hubschrauber der „Kategorie A“ (Verordnung (EU) Nr. 965/2102 Anhang 1) sind Hubschrauber mit mehreren Triebwerken, die (...) mit voneinander unabhängigen Triebwerken und Systemen ausgestattet und in der Lage sind, bei Ausfall des kritischen Triebwerkes den Flug sicher fortzusetzen oder einen sicheren Startabbruch durchzuführen.

Nachfolgende Betrachtungen unterstellen daher am Beispiel der EC135 den Einsatz von mehrmotorigen Hubschraubern, die nach Kategorie A zugelassen sind und nach Flugleistungsklasse 1 betrieben werden, weil nur sie im Flugbetrieb zu und von den in Frage kommenden Flugplätzen eingesetzt werden dürfen.

¹⁶ Die Definitionen für Flugleistungsklasse 2 und 3 sind in Kapitel 8 enthalten.

¹⁷ Vgl. Verordnung (EU) Nr. 965/2102 Anhang 1

A.1 Startverfahren

Ein wesentlicher Punkt bei der Betrachtung von Flugverfahren nach Flugleistungs-klasse 1 ist stets die Berücksichtigung eines Notfalls, nämlich des Ausfalls eines der Triebwerke. Auf die Beschreibung der Verfahren ohne Triebwerksausfall wird hier daher verzichtet.

Entgegen landläufiger Einschätzungen benötigen auch Hubschrauber zur Erzeugung des für den Flug erforderlichen Auftriebes eine entsprechende Vorwärtsgeschwindigkeit für die zusätzliche Anströmung sowohl des Rumpfs als auch des Rotors.

Tritt also zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Startverfahrens, bei dem der Hubschrauber noch keine ausreichende Geschwindigkeit besitzt, ein Triebwerksausfall ein, so wird der Pilot entweder versuchen zu landen oder durch das gezielte Einleiten eines Sinkfluges Geschwindigkeit zu gewinnen, um den Flug fortsetzen zu können.

Für die hier relevanten Hubschrauber der Kategorie A wird daher entsprechend der Angaben im Flughandbuch jeweils ein so genannter Start-Entscheidungspunkt, der Take-Off Decision Point (TDP)¹⁸, bestimmt.

Fällt das Triebwerk vor Erreichen des TDP aus, so muss der Pilot wieder landen. Hat der Hubschrauber den TDP jedoch bereits passiert, so hat er entweder genug Geschwindigkeit oder er kann die bereits gewonnene Höhe in Geschwindigkeit umsetzen und den Flug sicher fortsetzen.

Das zur Anwendung kommende Startverfahren hängt u.a. davon ab, ob es sich bei dem Startgelände um einen „Clear“ oder „Restricted“ Heliport handelt.

Ein „Clear“ Heliport zeichnet sich im Gegensatz zu einem „Restricted“ Heliport dadurch aus, dass eine ausreichende Startstrecke - also vergleichsweise den üblicher Weise an Flugplätzen für Flugzeuge zur Verfügung stehenden Startstrecken von mehreren Hundert Metern - verfügbar ist und keine nennenswerten Hindernisse den Abflugbereich negativ beeinflussen.

¹⁸Start-Entscheidungspunkt (TDP): der Punkt, der zur Bestimmung der Startleistung herangezogen wird, und von dem aus, wenn an diesem Punkt ein Triebwerksausfall festgestellt wird, entweder ein Startabbruch durchgeführt oder der Start sicher fortgesetzt werden kann. (Verordnung (EU) Nr. 965/2102 Anhang 1).

A.1.1 Verfahren für „Clear Heliport“

Die Verfahren für „Clear Heliport“ unterstellen im Wesentlichen, dass für den Start eine ausreichende Startstrecke verfügbar ist.

Falls, wie in Abbildung A-1 dargestellt, in einer frühen Phase des Starts vor Erreichen des TDP ein Triebwerk ausfällt, muss der Start abgebrochen werden. Der Hubschrauber kann innerhalb der zur Verfügung stehenden Startabbruchstrecke wieder sicher landen.

a) „Stopp-Fall“

Triebwerksausfall ⚡

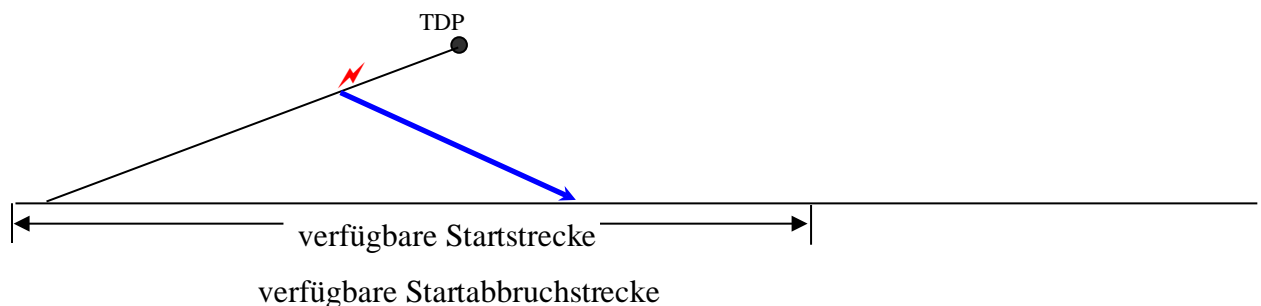


Abb. A-1: Darstellung des Stopp-Falls an einem Clear Heliport

Sofern der Hubschrauber den in Abbildung A-2 dargestellten TDP passiert hat und danach erst ein Triebwerksausfall eintritt, hat der Hubschrauber entweder schon genug Geschwindigkeit oder der Pilot kann durch die Einleitung eines angemessenen Sinkfluges genug Geschwindigkeit aufnehmen, um den Start innerhalb der zur Verfügung stehenden Startstrecke erfolgreich durchzuführen.

b) „Go-Fall“

Triebwerksausfall ⚡

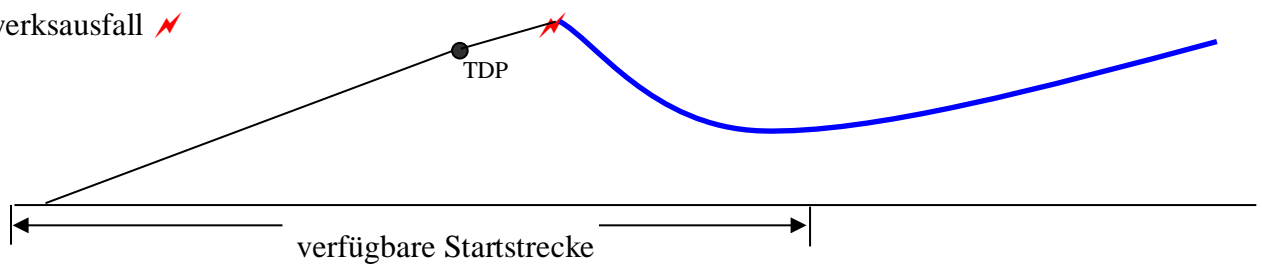


Abb. A-2: Darstellung des Go-Falls an einem Clear Heliport

A.1.2 Verfahren für „Restricted/Elevated Heliport“

Durch ihre Flugcharakteristiken sind Hubschrauber dazu geeignet, auch an Flugplätzen betrieben zu werden, die für die Durchführung von „Clear-Heliport“-Verfahren nicht geeignet sind. Das sind in der Regel die Flugplätze, an denen nur eine begrenzte Startfläche zur Verfügung steht¹⁹ oder solche, an denen Hindernisse den unter Pkt. A1.1 beschriebenen Abflug beeinträchtigen.

Allerdings gilt bei solchen „restricted“ Landeplätzen gleichwohl das Erfordernis, einen sicheren Flugbetrieb derart durchzuführen, dass im Falle eines Triebwerksproblems entweder eine sichere Landung auf demselben Landeplatz durchgeführt werden kann oder aber der Flug nach Erreichen des TDP sicher weitergeführt werden kann.

Da bei solchen Restricted Heliports eine ausreichend lange Start- bzw. Startabbruchstrecke für die oben beschriebenen Verfahren nicht vorhanden ist, muss der Hubschrauber zunächst im Rückwärtsflug an Höhe gewinnen. Fällt in einem solchen Rückwärtsflug vor dem Erreichen des TDP ein Triebwerk aus, so muss und kann der Pilot im Vorwärtsflug auf der Startfläche landen, wie Abbildung A-3 zeigt.

¹⁹ Die in Deutschland übliche Größe für Hubschrauber-Landeplätze beträgt in der Regel nicht mehr als 50 m.

a) „Stopp-Fall“

Triebwerksausfall ⚡

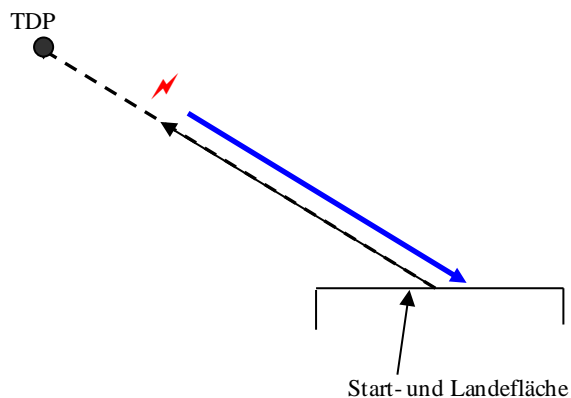


Abb. A-3: Darstellung des Stopp-Falls an einem Restricted Heliport

Sofern ein Triebwerksausfall nach dem TDP eintritt, hat der Pilot entweder die Möglichkeit wie im „Stopp-Fall“ beschrieben zu landen oder aber die vorhandene Flughöhe durch das Einleiten eines Vorwärts-Sinkfluges in Fluggeschwindigkeit umzusetzen, um den Start dann sicher fortzusetzen. Ein solcher „Go-Fall“ ist in Abbildung A-4 dargestellt.

b) „Go-Fall“

Triebwerksausfall ⚡

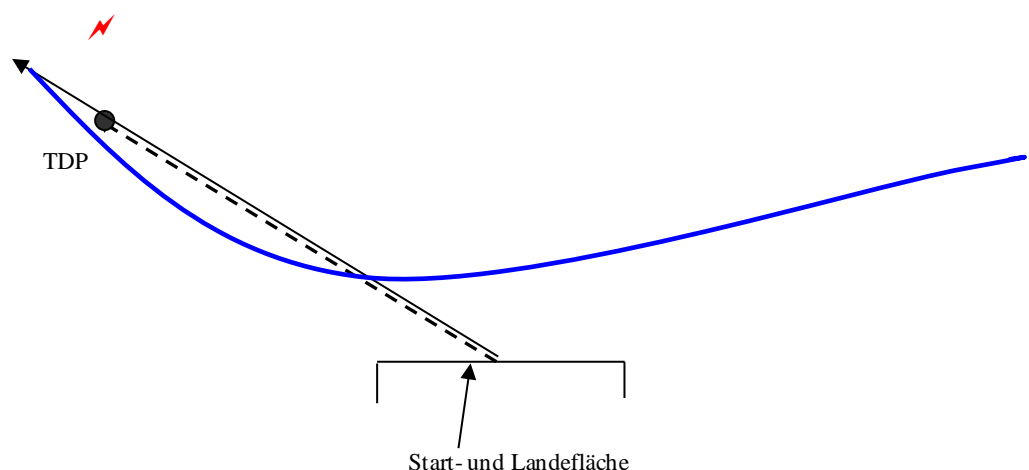


Abb. A-4: Darstellung des Go-Falls an einem Restricted Heliport

A.2 Landeverfahren

Für die Landung gelten ähnliche Verhältnisse wie für den Startvorgang. Falls in einer sehr späten Phase der Landung ein Triebwerk ausfällt, hat der Pilot die Wahl entweder zu landen oder durchzustarten. Dazu wird entsprechend der Angaben im Flughandbuch ein so genannter Lande-Entscheidungspunkt = Landing Decision Point (LDP)²⁰ bestimmt.

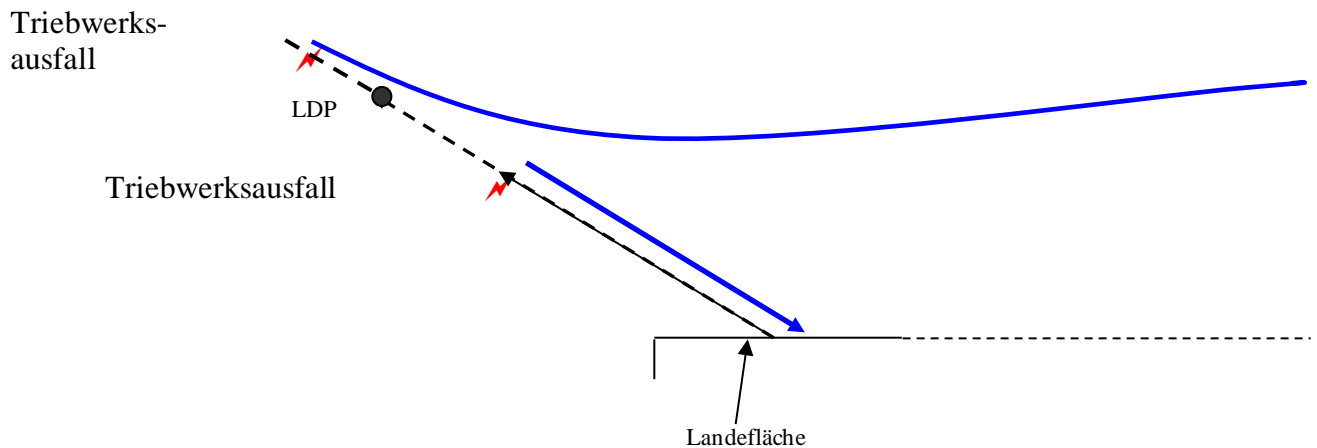


Abb. A-5: Darstellung der Landung an einem Clear oder Restricted Heliport

Tritt der Triebwerksausfall wie in Abbildung A-5 dargestellt im Sinkflug vor dem Erreichen, also oberhalb des LDP ein, hat der Pilot sowohl die Möglichkeit durchzustarten als auch zu landen. Dieses Szenario wird mit der oberen blauen Linie dargestellt.

Hat der Pilot den LDP passiert oder tritt ein Triebwerksausfall nach Passieren des LDP ein, so muss eine Landung durchgeführt werden. Dieser Fall wird in Abbildung A-5 mit der unteren blauen Linie dokumentiert.

A.3 Landung und Rückwärtsstart – erforderliche Hindernisfreiheit

A.3.1 Grundsätzliches

Wie unter Pkt. A.1 bereits ausgeführt, werden nur mehrmotorige Hubschrauber betrachtet, die in der Lage sind, entsprechende sichere Flugverfahren bei Start und Landung einzuhalten. Diese

²⁰ Lande-Entscheidungspunkt (LDP): der Punkt, der zur Bestimmung der Landeleistung herangezogen wird und von dem aus, wenn an diesem Punkt ein Triebwerksausfall festgestellt wird, die Landung sicher fortgesetzt oder ein Durchstarten eingeleitet werden kann. (Verordnung (EU) Nr. 965/2102 Anhang 1).

Hubschrauber sind nach Kategorie A (kurz Cat A) zugelassen und werden nach Flugleitungs-kategorie 1 betrieben.²¹

Die Flughandbücher gängiger Cat-A-Hubschrauber, hier speziell die EC135 enthalten neben den Angaben zum Startverfahren selbst auch Angaben für die zur Durchführung des Verfahrens erforderliche Hindernisfreiheit. Ein solches Szenario ist in Abbildung A-6 aufgezeigt.

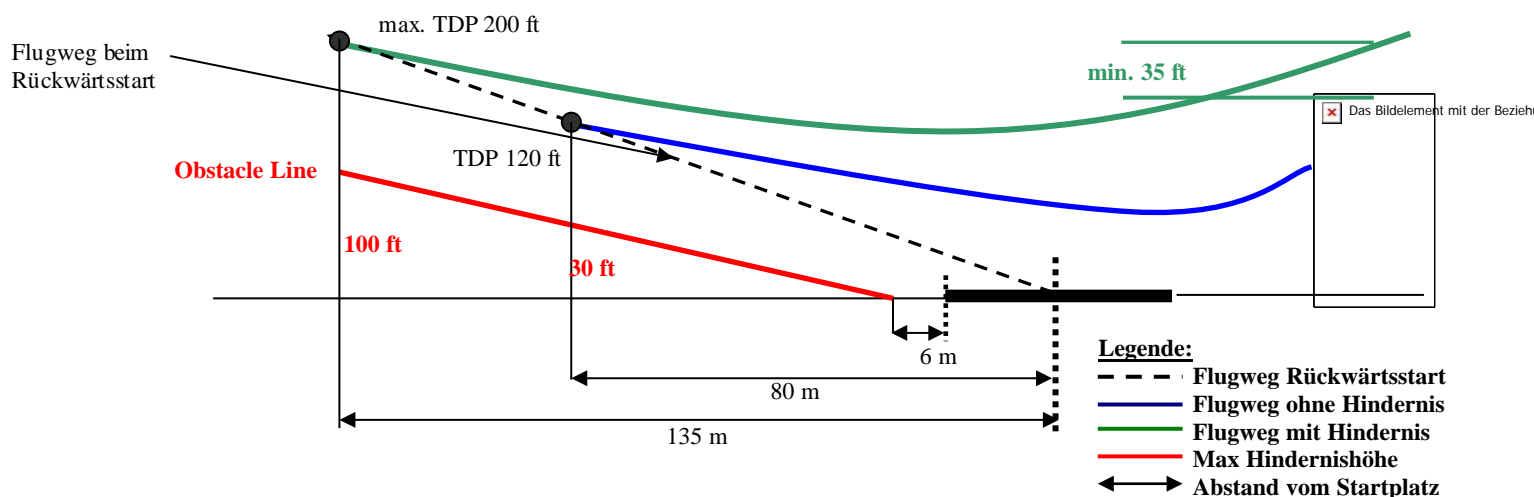


Abb. A-6: Darstellung des Rückwärtsstarts im Flughandbuch der EC135

Falls ein Rückwärtsstart lediglich wegen der Größe der zur Verfügung stehenden Landefläche erfolgen muss, so liegt der TDP bei einer Flughöhe von 120 ft über Flugplatzniveau und ca. 80 m vom Mittelpunkt der Start- und Landefläche entfernt (blaue Linie). Sofern beim Start jedoch auch Hindernisse im Abflugbereich überwunden werden müssen (Mindestabstand 35 ft entspr. 10,7 m), muss der TDP verschoben werden, um im „Go-Fall“ den Überflug des Hindernisses mit mindestens 35 ft zu gewährleisten (grüne Linie).

Die hier dargestellten Abhängigkeiten gelten den Angaben im Flughandbuch zu Folge genauso für das Landemanöver.

Die einschlägige Literatur enthält neben den hier angegebenen zweidimensionalen Darstellungen keine Angaben über die laterale Ausdehnung der „Obstacle Line“. Hilfsweise muss daher eine geeignete Breite des Bereiches definiert werden.

²¹ Vgl. auch Pkt. A.1.

In CAT.POL.H.110 b) ist der Bereich definiert, in dem beim rückwärts gerichteten Start die Hindernisse berücksichtigt werden müssen. Danach divergiert der Bereich vom Ende der FATO aus mit 15 % zu beiden Seiten.

A.3.2 Entwurf einer Hindernisbegrenzungsfläche

Mit den unter Pkt. A.3.1 beschriebenen Informationen lässt sich die für die Landung und den Rückwärtsstart erforderliche Hindernisfreiheit entsprechend Abbildung A-7 mit folgenden Flächen darstellen:

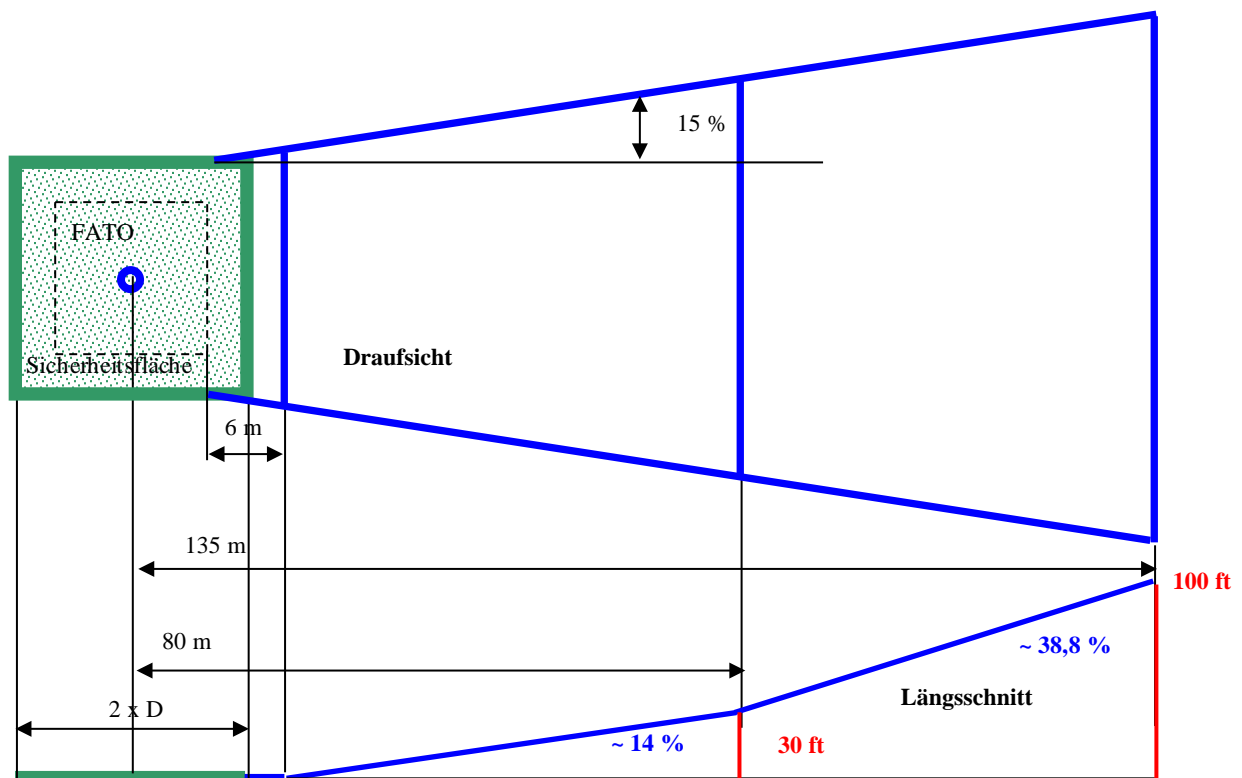


Abb. A-7: Darstellung des für den Rückwärtsstart freizuhaltenden Bereiches (Draufsicht oben und Längsschnitt unten)

**Hubschrauber-Landeplatz am Marien Hospital Papenburg
Anlage 9.5**

Vermessung: TRIGIS GeoServices GmbH
Heidelbergstraße 7
07554 Korbußen

Flugbetrieb 207° (206°rw)

Landeplatzhöhe	Hubschrauber-D	Richtung
Höhe [m] ü. NN	[m]	[°]
21,3	14,30	207

Legende: Hindernis wird eingekürzt oder verlegt
 akzeptierte Durchdringung
 Hindernis außerhalb oder unterhalb HBF

Hindernisdaten							Abflug S AVV		RWS S Ab N		
Punktnr	Bezeichnung	Höhe OK	Distanz	Winkel zu UTM-N	Y-Distanz	X-Distanz	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	neue Höhe [m ü. NN]
4012	Baum	23,0	101,2	296,3	101,2	1,2	außerhalb		außerhalb		
4014	Baum	17,1	59,4	291,9	59,1	5,3	außerhalb		außerhalb		
4013	Baum	17,0	65,7	290,8	65,3	7,1	außerhalb		außerhalb		
1025	Schornstein	23,1	79,7	126,9	78,6	13,7	außerhalb		außerhalb		
4011	Baum	19,4	76,0	282,1	73,4	19,6	außerhalb		außerhalb		
1010	Antenne	18,5	24,6	209,8	1,2	24,6	21,8		22,0		
6001	Treppe	17,0	32,3	172,7	18,2	26,7	außerhalb		außerhalb		
1024	Dachfirst	15,6	44,8	171,3	26,1	36,4	außerhalb		außerhalb		
4010	Baum	17,8	91,2	272,0	82,7	38,5	außerhalb		außerhalb		
4009	Baum	20,0	94,9	266,1	81,4	48,7	außerhalb		außerhalb		
4015	Baum	17,2	59,1	207,4	0,4	59,1	23,3		27,2		
4008	Baum	25,6	99,7	260,5	80,1	59,3	außerhalb		außerhalb		
4032	Baum	15,0	65,1	185,7	23,7	60,6	außerhalb		außerhalb		
4004	Baum	23,7	73,4	239,9	39,9	61,6	außerhalb		außerhalb		
4007	Baum	25,9	96,6	254,1	70,8	65,7	außerhalb		außerhalb		
4006	Baum	26,7	89,8	249,0	60,0	66,7	außerhalb		außerhalb		
4005	Baum	27,9	83,7	241,5	47,4	68,9	außerhalb		außerhalb		
4001	Baum	25,5	71,2	220,7	16,9	69,2	23,8	1,7	28,8		
4031	Baum	24,0	86,9	198,4	13,0	85,9	24,5		32,7		
4030	Baum	20,7	95,7	190,2	27,7	91,6	außerhalb		außerhalb		
4003	Baum	28,9	95,2	214,3	12,0	94,5	24,9	4,0	36,0		
4029	Baum	22,9	103,6	185,0	38,8	96,0	außerhalb		außerhalb		
4028	Baum	22,8	113,4	178,8	53,6	99,9	außerhalb		außerhalb		
4027	Baum	23,5	118,1	176,5	60,0	101,7	außerhalb		außerhalb		
1012	Dachfirst	30,8	120,6	239,4	64,6	101,8	außerhalb		außerhalb		
1013	Antenne	37,8	124,9	239,3	66,8	105,6	außerhalb		außerhalb		
4002	Baum	30,4	107,7	213,3	11,8	107,1	25,5	4,9	40,9		
4038	Baum	28,0	117,1	214,9	16,1	116,0	25,9	2,1	44,4		
4039	Baum	28,7	126,0	223,7	36,1	120,7	außerhalb		außerhalb		
4043	Baum	18,4	152,1	199,4	20,1	150,7	27,4		außerhalb		

Hindernisdaten							Abflug S AVV		RWS S Ab N		
Punktnr	Bezeichnung	Höhe OK	Distanz	Winkel zu UTM-N	Y-Distanz	X-Distanz	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	neue Höhe [m ü. NN]
4040	Baum	27,0	156,9	220,5	36,6	152,5	außerhalb		außerhalb		
4037	Baum	24,0	177,8	206,9	0,2	177,8	28,7		außerhalb		
4036	Baum	20,6	188,0	203,7	10,7	187,7	29,1		außerhalb		
4041	Baum	25,5	196,1	214,8	26,5	194,3	29,4		außerhalb		
4042	Baum	27,8	212,6	219,0	44,3	207,9	außerhalb		außerhalb		
4035	Baum	31,1	220,8	195,5	43,9	216,4	30,4	0,7	außerhalb		
4034	Baum	30,8	222,6	200,8	24,0	221,3	30,6	0,2	außerhalb		
4033	Baum	23,7	225,5	203,5	13,8	225,0	30,8		außerhalb		
3008	Gittermast	35,8	1264,3	221,7	321,3	1222,8	außerhalb		außerhalb		
3009	Gittermast	28,0	1479,6	211,8	124,7	1474,3	außerhalb		außerhalb		
3005	Gittermast	37,4	1793,8	206,7	9,8	1793,8	101,4		außerhalb		
3007	Gittermast	36,7	2047,6	223,9	595,6	1959,0	außerhalb		außerhalb		
3006	Gittermast	34,6	2107,5	214,6	280,2	2088,8	außerhalb		außerhalb		
3004	Gittermast	37,6	2102,2	203,3	135,0	2097,9	außerhalb		außerhalb		
3003	Gittermast	34,2	2219,3	206,0	38,7	2219,0	120,5		außerhalb		
3001	Gittermast	43,6	2330,2	200,4	269,5	2314,6	außerhalb		außerhalb		
3002	Gittermast	31,9	2434,1	200,7	267,1	2419,4	außerhalb		außerhalb		

**Hubschrauber-Landeplatz am Marien Hospital Papenburg
Anlage 9.6**

Vermessung: TRIGIS GeoServices GmbH
Heidelbergstraße 7
07554 Korbußen


Flugbetrieb 023° (022°rw)

Landeplatzhöhe	Hubschrauber-D	Richtung
Höhe [m] ü. NN	[m]	[°]
21,3	14,30	23

Legende: Hindernis wird eingekürzt oder verlegt
 akzeptierte Durchdringung
 Hindernis außerhalb oder unterhalb HBF

Hindernisdaten							Abflug N AVV		RWS N Ab SW		
Punktnr	Bezeichnung	Höhe OK	Distanz	Winkel zu UTM-N	Y-Distanz	X-Distanz	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	neue Höhe [m ü. NN]
1026	Schornstein	22,9	40,6	107,5	40,4	3,9	außerhalb		außerhalb		
4012	Baum	23,0	101,2	296,3	101,0	5,9	außerhalb		außerhalb		
1027	Dachfirst	18,2	20,4	28,1	1,8	20,3	21,6		21,4		
1008	Dachfirst	21,0	72,6	90,1	66,9	28,2	außerhalb		außerhalb		
4018	Baum	21,6	43,8	333,1	33,5	28,3	außerhalb		außerhalb		
1007	Dachfirst	26,3	69,5	78,5	57,3	39,3	außerhalb		außerhalb		
1001	Dachfirst	26,2	63,2	73,9	49,1	39,9	außerhalb		außerhalb		
4016	Baum	28,5	57,5	340,7	38,7	42,5	außerhalb		außerhalb		
4017	Baum	23,7	71,7	352,3	36,6	61,6	außerhalb		außerhalb		
1011	Dachfirst	20,4	67,8	30,0	8,2	67,3	23,7		28,5		
4019	Baum	17,8	73,0	4,5	23,1	69,2	außerhalb		außerhalb		
1009	Dachfirst	15,1	84,2	17,7	7,7	83,8	24,4		31,9		
1016	Dachfirst	19,5	99,5	37,8	25,4	96,2	25,0		36,7		
1017	Antenne	21,2	100,7	37,6	25,4	97,5	25,0		37,2		
1023	Schornstein	19,9	136,5	62,1	86,2	105,9	außerhalb		außerhalb		
1015	Schornstein	14,3	109,0	10,7	23,2	106,5	25,5		40,7		
1014	Dachfirst	20,9	168,4	333,7	127,7	109,8	außerhalb		außerhalb		
1018	Antenne	27,4	114,2	37,4	28,5	110,6	25,6	1,8	42,3		
1002	Dachfirst	13,5	115,1	23,5	0,9	115,1	25,8		44,1		
3010	Fahnenmast	12,6	135,5	28,4	12,8	134,9	26,7		51,8		
4020	Baum	15,7	146,7	31,1	20,6	145,2	27,2		außerhalb		
4022	Baum	12,7	157,0	13,6	25,5	154,9	27,6		außerhalb		
1004	Dachfirst	16,7	194,2	50,9	90,9	171,6	außerhalb		außerhalb		
1022	Dachfirst	19,1	200,4	50,5	92,7	177,7	außerhalb		außerhalb		
1005	Dachfirst	12,2	178,8	16,9	19,1	177,8	28,7		außerhalb		
1019	Antenne	18,1	183,8	25,8	8,9	183,6	28,9		außerhalb		
1020	Antenne	22,0	201,1	45,4	76,7	185,9	außerhalb		außerhalb		
1003	Dachfirst	20,5	202,8	39,2	56,6	194,7	außerhalb		außerhalb		
4023	Baum	21,0	205,1	17,6	19,1	204,3	29,8		außerhalb		
4021	Baum	18,7	228,6	21,2	7,2	228,5	30,9		außerhalb		

Hindernisdaten							Abflug N AVV		RWS N Ab SW		
Punktnr	Bezeichnung	Höhe OK	Distanz	Winkel zu UTM-N	Y-Distanz	X-Distanz	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	Maxhöhe [m ü. NN]	Durchdringung [m]	neue Höhe [m ü. NN]
1021	Kirchturm	79,7	274,5	351,9	141,7	235,1	außerhalb		außerhalb		
4026	Baum	24,7	266,1	25,7	12,7	265,8	32,6		außerhalb		
4024	Baum	22,3	276,6	34,9	57,0	270,6	außerhalb		außerhalb		
1006	Dachfirst	12,6	294,6	30,7	39,4	292,0	33,8		außerhalb		
4025	Baum	32,6	328,4	48,5	141,4	296,4	außerhalb		außerhalb		

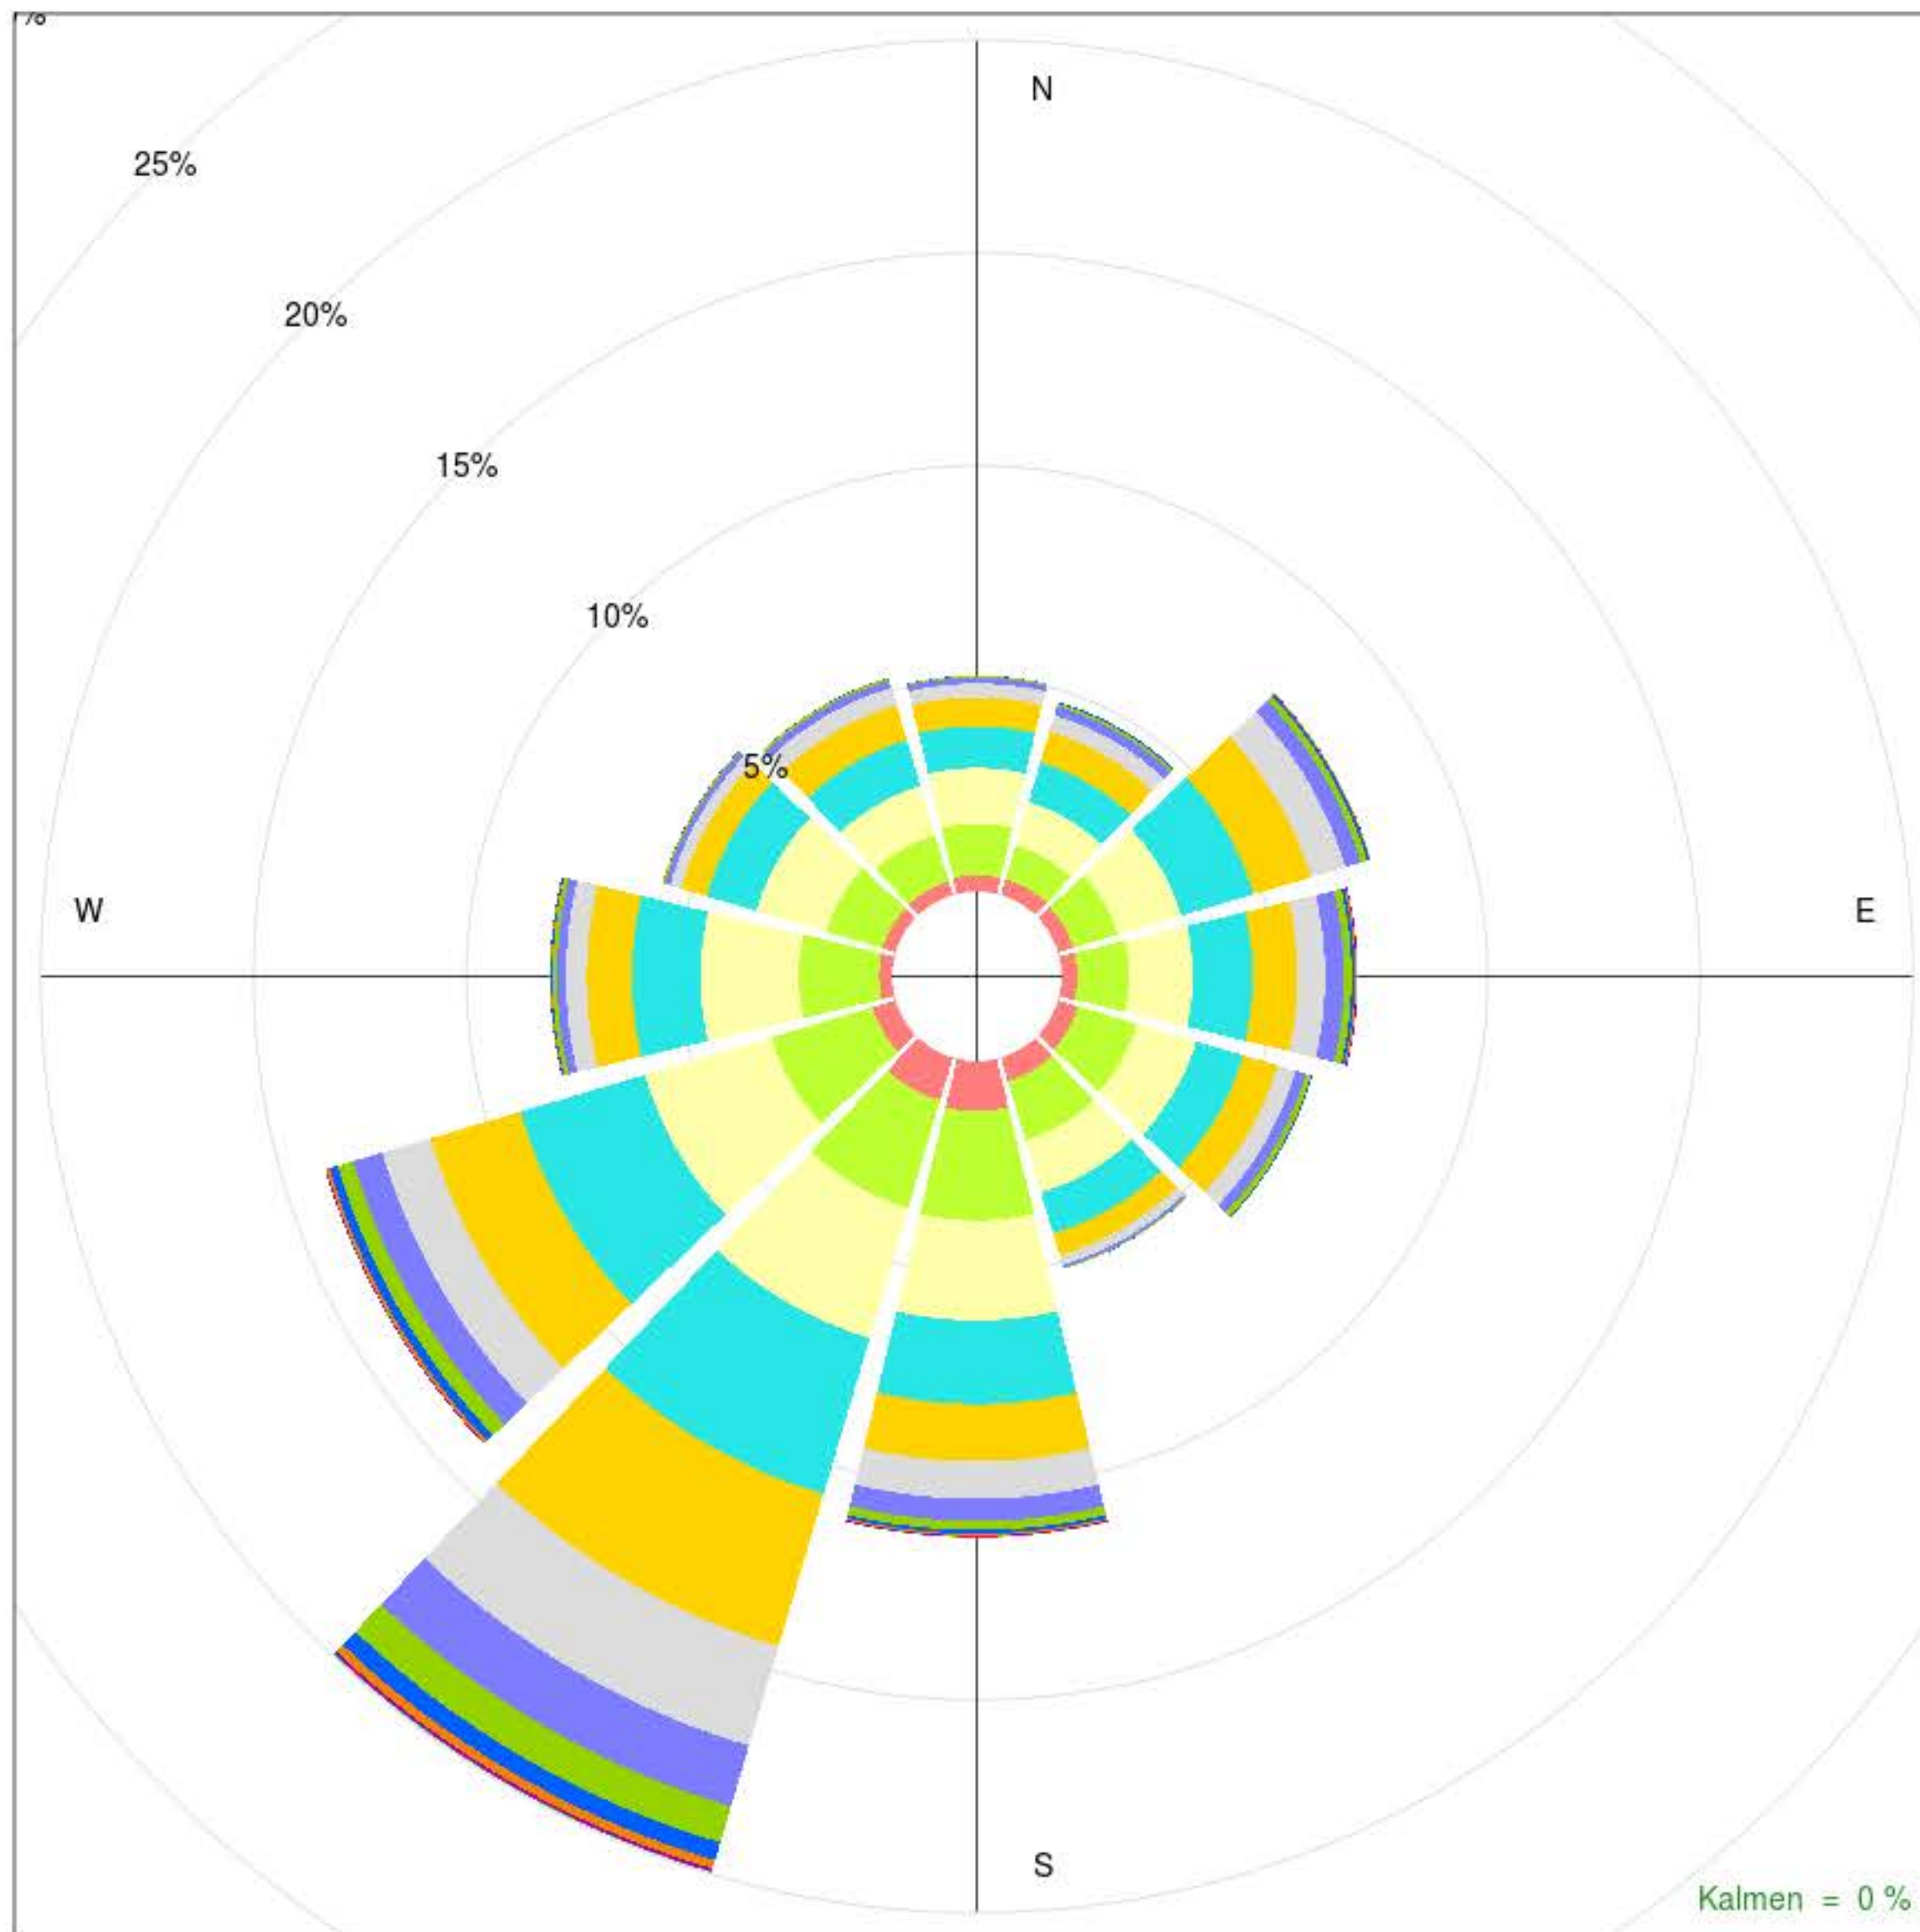

Station: Dörpen (6159)

Stationskoordinaten (WGS84):


geogr. Breite: 7.3196° N

geogr. Länge: 52.9542° O

Stationshöhe: 8 m

Höhe des Windgebers (über Grund): 10 m

Zeitraum: 01.01.2010 - 31.12.2019

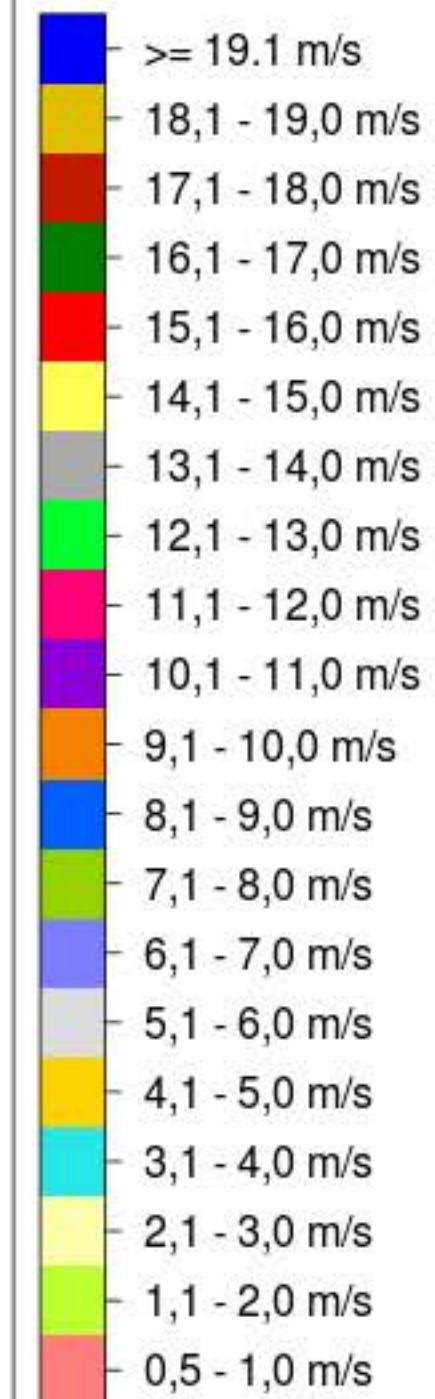

Die Länge der einzelnen Farbstufen entspricht der prozentualen Häufigkeit, mit der die jeweilige Windgeschwindigkeit aus der angegebenen Windrichtung auftritt.

Kalmen = 0 %

Stärkewindrose in Prozent der Jahresstunden

Hubschrauber-Sonderlandeplatz Marienkrankenhaus Papenburg
Blatt 1: Windverteilung (Quelle DWD Station Dörpen ID 6159)

Windgeschwindigkeit		Windrichtung (jeweils die Mitte des jeweils vom DWD ausgewiesenen 30°-Windsektors)											Häufigkeiten in Promille	
m/s	kts	360°	030°	060°	090°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°	
1	1,9	7	6	5	6	8	11	7	6	6	6	6	6	
2	3,9	14	13	12	20	19	24	30	22	20	16	12	17	
3	5,8	16	11	14	23	13	16	27	38	33	20	12	16	
4	7,8	13	9	13	14	7	7	16	35	31	19	12	14	
5	9,7	8	6	8	7	3	2	8	29	23	14	9	11	
6	11,7	4	3	3	2	0	0	3	18	15	10	6	5	
7	13,6	1	2	1	1	0	0	1	9	9	6	3	2	
8	15,6	0	1	0	0	0	-	0	3	6	4	1	1	
9	17,5	0	1	0	-	-	-	0	1	3	2	0	0	
10	19,4	0	0	-	-	-	-	-	0	1	1	0	0	
11	21,4	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	
12	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
13	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
14	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
15	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	
16	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
17	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	36,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	38,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		63	52	56	73	50	60	92	161	147	99	61	72	

Beispiel: In 3 von 1000 Fällen kam der Wind mit einer Geschwindigkeit zwischen 5 und 6 m/s aus dem Sektor 060° (45° bis 75°).

Die hier mit der Windgeschwindigkeit "20" dargestellte Zeile bedeutet Windgeschwindigkeiten von mehr als 19 m/s.

Hubschrauber-Sonderlandeplatz Marienkrankenhaus Papenburg Blatt 2: Berechnung der Querwindkomponenten für 026°/206°

FATO	Richtung	360	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
21/03	Windwinkel	26	4	34	64	86	56	26	4	34	64	86	56
Stärke kts (WV)	1,9	0,85	0,14	1,09	1,75	1,94	1,61	0,85	0,14	1,09	1,75	1,94	1,61
	3,9	1,70	0,27	2,17	3,49	3,88	3,22	1,70	0,27	2,17	3,49	3,88	3,22
	5,8	2,56	0,41	3,26	5,24	5,82	4,83	2,56	0,41	3,26	5,24	5,82	4,83
	7,8	3,41	0,54	4,35	6,99	7,76	6,45	3,41	0,54	4,35	6,99	7,76	6,45
	9,7	4,26	0,68	5,43	8,74	9,70	8,06	4,26	0,68	5,43	8,74	9,70	8,06
	11,7	5,11	0,81	6,52	10,48	11,63	9,67	5,11	0,81	6,52	10,48	11,63	9,67
	13,6	5,96	0,95	7,61	12,23	13,57	11,28	5,96	0,95	7,61	12,23	13,57	11,28
	15,6	6,82	1,08	8,70	13,98	15,51	12,89	6,82	1,08	8,70	13,98	15,51	12,89
	17,5	7,67	1,22	9,78	15,72	17,45	14,50	7,67	1,22	9,78	15,72	17,45	14,50
	19,4	8,52	1,36	10,87	17,47	19,39	16,12	8,52	1,36	10,87	17,47	19,39	16,12
	21,4	9,37	1,49	11,96	19,22	21,33	17,73	9,37	1,49	11,96	19,22	21,33	17,73
	23,3	10,23	1,63	13,04	20,97	23,27	19,34	10,23	1,63	13,04	20,97	23,27	19,34
	25,3	11,08	1,76	14,13	22,71	25,21	20,95	11,08	1,76	14,13	22,71	25,21	20,95
	27,2	11,93	1,90	15,22	24,46	27,15	22,56	11,93	1,90	15,22	24,46	27,15	22,56
	29,2	12,78	2,03	16,30	26,21	29,09	24,17	12,78	2,03	16,30	26,21	29,09	24,17
	31,1	13,63	2,17	17,39	27,95	31,03	25,78	13,63	2,17	17,39	27,95	31,03	25,78
	33,0	14,49	2,31	18,48	29,70	32,96	27,40	14,49	2,31	18,48	29,70	32,96	27,40
	35,0	15,34	2,44	19,57	31,45	34,90	29,01	15,34	2,44	19,57	31,45	34,90	29,01
	36,9	16,19	2,58	20,65	33,20	36,84	30,62	16,19	2,58	20,65	33,20	36,84	30,62
	38,9	17,04	2,71	21,74	34,94	38,78	32,23	17,04	2,71	21,74	34,94	38,78	32,23

21 bedeutet 206°; Windwinkel (WW) bedeutet die Winkeldifferenz zwischen der Anflug- und der Windrichtung
Die angegebenen Querwindkomponenten (CWC) wurden mit der Formel $CWC = WV \cdot \sin(WW)$ ermittelt.

17,04 Querwindkomponente 17 kts überschritten

Hubschrauber-Sonderlandeplatz Marienkrankenhaus Papenburg
Blatt 3: Nutzungsgrad Richtung 026°/206°

Windgeschwindigkeit		Windrichtung (jeweils die Mitte des jeweils vom DWD ausgewiesenen 30°-Windsektors)										Häufigkeiten in Promille	
m/s	kts	360°	030°	060°	090°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
1	1,9	7	6	5	6	8	11	7	6	6	6	6	6
2	3,9	14	13	12	20	19	24	30	22	20	16	12	17
3	5,8	16	11	14	23	13	16	27	38	33	20	12	16
4	7,8	13	9	13	14	7	7	16	35	31	19	12	14
5	9,7	8	6	8	7	3	2	8	29	23	14	9	11
6	11,7	4	3	3	2	0	0	3	18	15	10	6	5
7	13,6	1	2	1	1	0	0	1	9	9	6	3	2
8	15,6	0	1	0	0	0	-	0	3	6	4	1	1
9	17,5	0	1	0	-	-	-	0	1	3	2	0	0
10	19,4	0	0	-	-	-	-	-	0	1	1	0	0
11	21,4	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0
12	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
13	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
14	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
15	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
16	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
17	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	36,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	38,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

In dieser Darstellungen wurden die Häufigkeiten aus Blatt 1 mit den Überschreitungen der Querwindkomponenten aus Blatt 2 überlagert.

Hubschrauber-Sonderlandeplatz Marienkrankenhaus Papenburg Blatt 4: Berechnung der Querwindkomponenten für 022°/202°

FATO	Richtung	360	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
20/02	Windwinkel	22	8	38	68	82	52	22	8	38	68	82	52
Stärke kts (WV)	1,9	0,85	0,14	1,09	1,75	1,94	1,61	0,85	0,14	1,09	1,75	1,94	1,61
	3,9	1,70	0,27	2,17	3,49	3,88	3,22	1,70	0,27	2,17	3,49	3,88	3,22
	5,8	2,56	0,41	3,26	5,24	5,82	4,83	2,56	0,41	3,26	5,24	5,82	4,83
	7,8	3,41	0,54	4,35	6,99	7,76	6,45	3,41	0,54	4,35	6,99	7,76	6,45
	9,7	4,26	0,68	5,43	8,74	9,70	8,06	4,26	0,68	5,43	8,74	9,70	8,06
	11,7	5,11	0,81	6,52	10,48	11,63	9,67	5,11	0,81	6,52	10,48	11,63	9,67
	13,6	5,96	0,95	7,61	12,23	13,57	11,28	5,96	0,95	7,61	12,23	13,57	11,28
	15,6	6,82	1,08	8,70	13,98	15,51	12,89	6,82	1,08	8,70	13,98	15,51	12,89
	17,5	7,67	1,22	9,78	15,72	17,45	14,50	7,67	1,22	9,78	15,72	17,45	14,50
	19,4	8,52	1,36	10,87	17,47	19,39	16,12	8,52	1,36	10,87	17,47	19,39	16,12
	21,4	9,37	1,49	11,96	19,22	21,33	17,73	9,37	1,49	11,96	19,22	21,33	17,73
	23,3	10,23	1,63	13,04	20,97	23,27	19,34	10,23	1,63	13,04	20,97	23,27	19,34
	25,3	11,08	1,76	14,13	22,71	25,21	20,95	11,08	1,76	14,13	22,71	25,21	20,95
	27,2	11,93	1,90	15,22	24,46	27,15	22,56	11,93	1,90	15,22	24,46	27,15	22,56
	29,2	12,78	2,03	16,30	26,21	29,09	24,17	12,78	2,03	16,30	26,21	29,09	24,17
	31,1	13,63	2,17	17,39	27,95	31,03	25,78	13,63	2,17	17,39	27,95	31,03	25,78
	33,0	14,49	2,31	18,48	29,70	32,96	27,40	14,49	2,31	18,48	29,70	32,96	27,40
	35,0	15,34	2,44	19,57	31,45	34,90	29,01	15,34	2,44	19,57	31,45	34,90	29,01
	36,9	16,19	2,58	20,65	33,20	36,84	30,62	16,19	2,58	20,65	33,20	36,84	30,62
	38,9	17,04	2,71	21,74	34,94	38,78	32,23	17,04	2,71	21,74	34,94	38,78	32,23

20 bedeutet 202°; Windwinkel (WW) bedeutet die Winkeldifferenz zwischen der Anflug- und der Windrichtung
Die angegebenen Querwindkomponenten (CWC) wurden mit der Formel $CWC = WV \cdot \sin(WW)$ ermittelt.

17,04 Querwindkomponente 17 kts überschritten



Hubschrauber-Sonderlandeplatz Marienkrankenhaus Papenburg
Blatt 5: Nutzungsgrad Richtung 022°/202°

Windgeschwindigkeit		Windrichtung (jeweils die Mitte des jeweils vom DWD ausgewiesenen 30°-Windsektors)										Häufigkeiten in Promille	
m/s	kts	360°	030°	060°	090°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
1	1,9	7	6	5	6	8	11	7	6	6	6	6	6
2	3,9	14	13	12	20	19	24	30	22	20	16	12	17
3	5,8	16	11	14	23	13	16	27	38	33	20	12	16
4	7,8	13	9	13	14	7	7	16	35	31	19	12	14
5	9,7	8	6	8	7	3	2	8	29	23	14	9	11
6	11,7	4	3	3	2	0	0	3	18	15	10	6	5
7	13,6	1	2	1	1	0	0	1	9	9	6	3	2
8	15,6	0	1	0	0	0	-	0	3	6	4	1	1
9	17,5	0	1	0	-	-	-	0	1	3	2	0	0
10	19,4	0	0	-	-	-	-	-	0	1	1	0	0
11	21,4	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0
12	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
13	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
14	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
15	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
16	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
17	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	36,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	38,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

In dieser Darstellungen wurden die Häufigkeiten aus Blatt 1 mit den Überschreitungen der Querwindkomponenten aus Blatt 2 überlagert.

 Querwindkomponente 17 kts überschritten

99,8% Nutzungsgrad 17 kts Querwindlimit

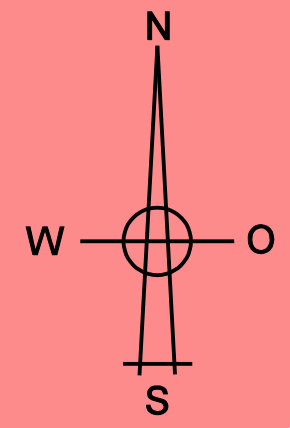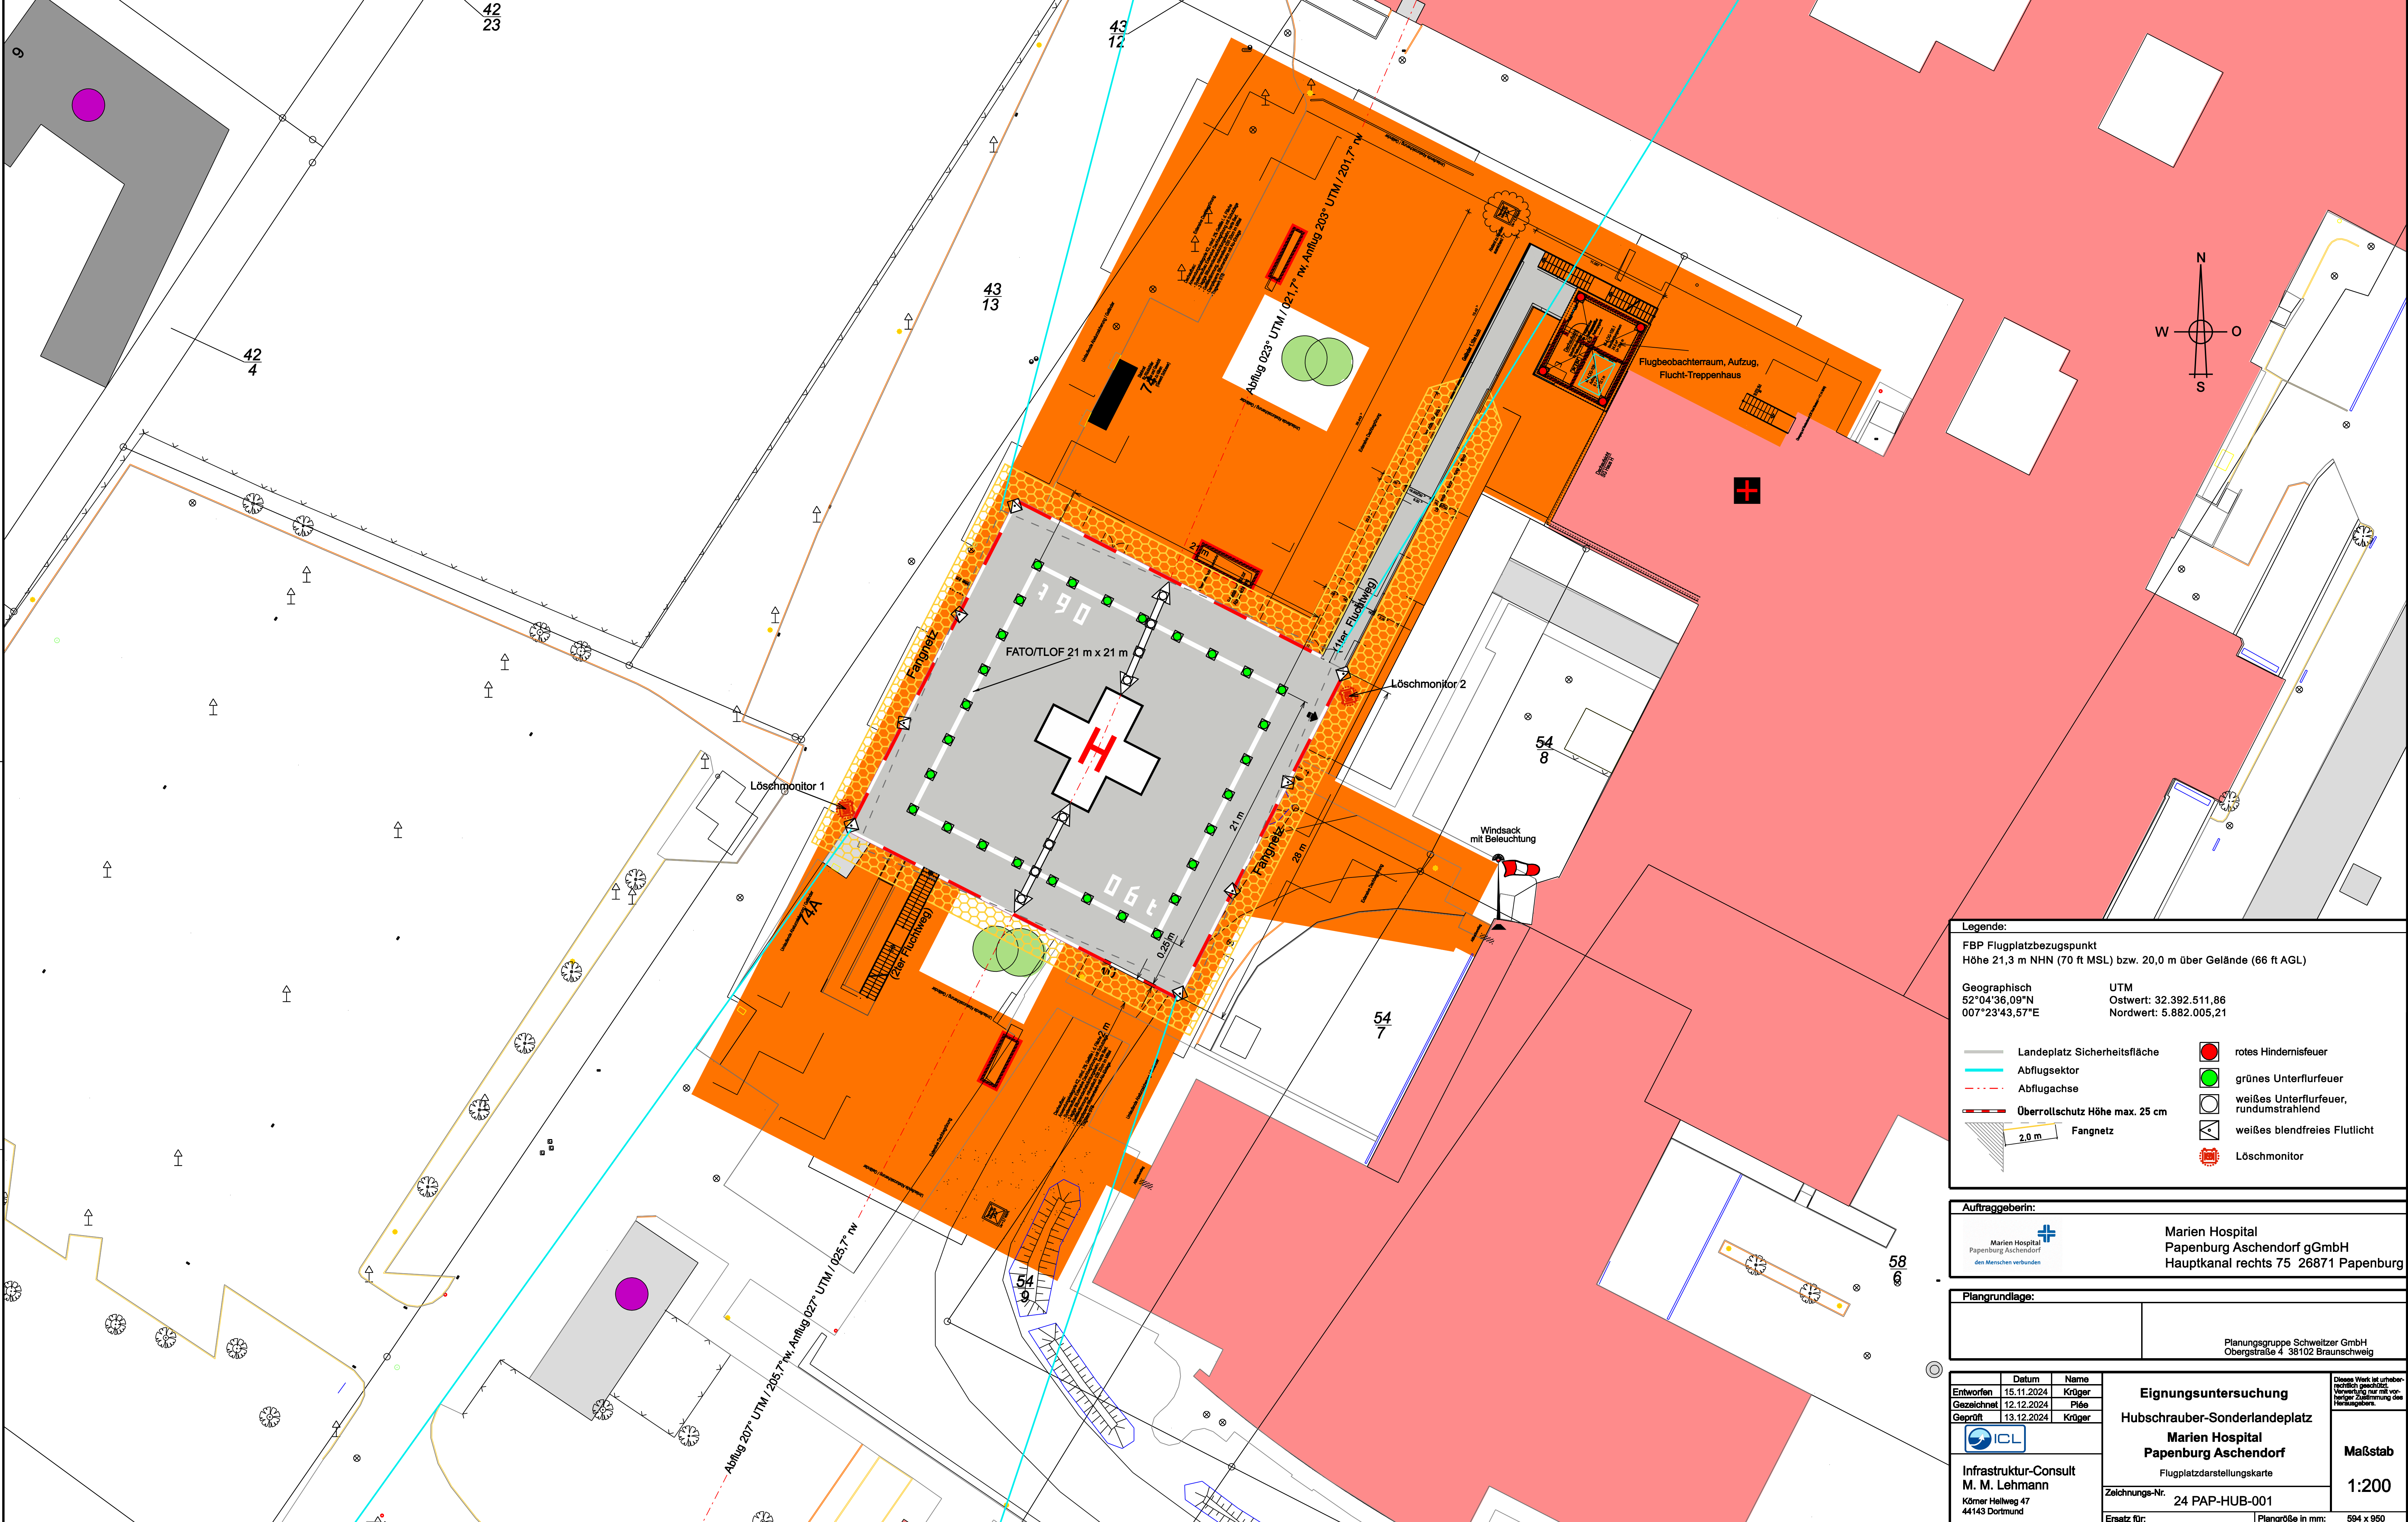

Legende:

FBP Flugplatzbezugspunkt
Höhe 21,3 m NHN (70 ft MSL) bzw. 20,0 m über Gelände (66 ft AGL)

Geographisch 52°04'36,09"N 007°23'43,57"E

UTM Ostwert: 32.392.511,86 Nordwert: 5.682.005,21

Landeplatz Sicherheitsfläche	rotes Hindernisfeuer
Abflugsektor	grünes Unterflurfeuer
Abflugachse	weißes Unterflurfeuer, rundumstrahlend
Überrollschutz Höhe max. 25 cm	weißes blendfreies Flutlicht
Fangnetz	Löschmonitor

Auftraggeberin:

Marien Hospital Papenburg Aschendorf
den Menschen verbunden


Marien Hospital
Papenburg Aschendorf gGmbH
Hauptkanal rechts 75 26871 Papenburg

Plangrundlage:

Planungsgruppe Schweitzer GmbH
Obergstraße 4 38102 Braunschweig

Entworfen 15.11.2024 Kröger	Datum	Name
Gezeichnet 12.12.2024 Pfäfe	Gezeichnet	Pfäfe
Geprüft 13.12.2024 Kröger	Geprüft	Kröger
Infrastruktur-Consult M. M. Lehmann Körner Heilweg 47 44143 Dortmund		
Eignungsuntersuchung Hubschrauber-Sonderlandeplatz Marien Hospital Papenburg Aschendorf Flugplatzdarstellungskarte		
Zeilungs-Nr. 24 PAP-HUB-001		
Ersatz für:		
Planungsgröße in mm: 594 x 950		
Maßstab 1:200		

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Verwertung nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers.

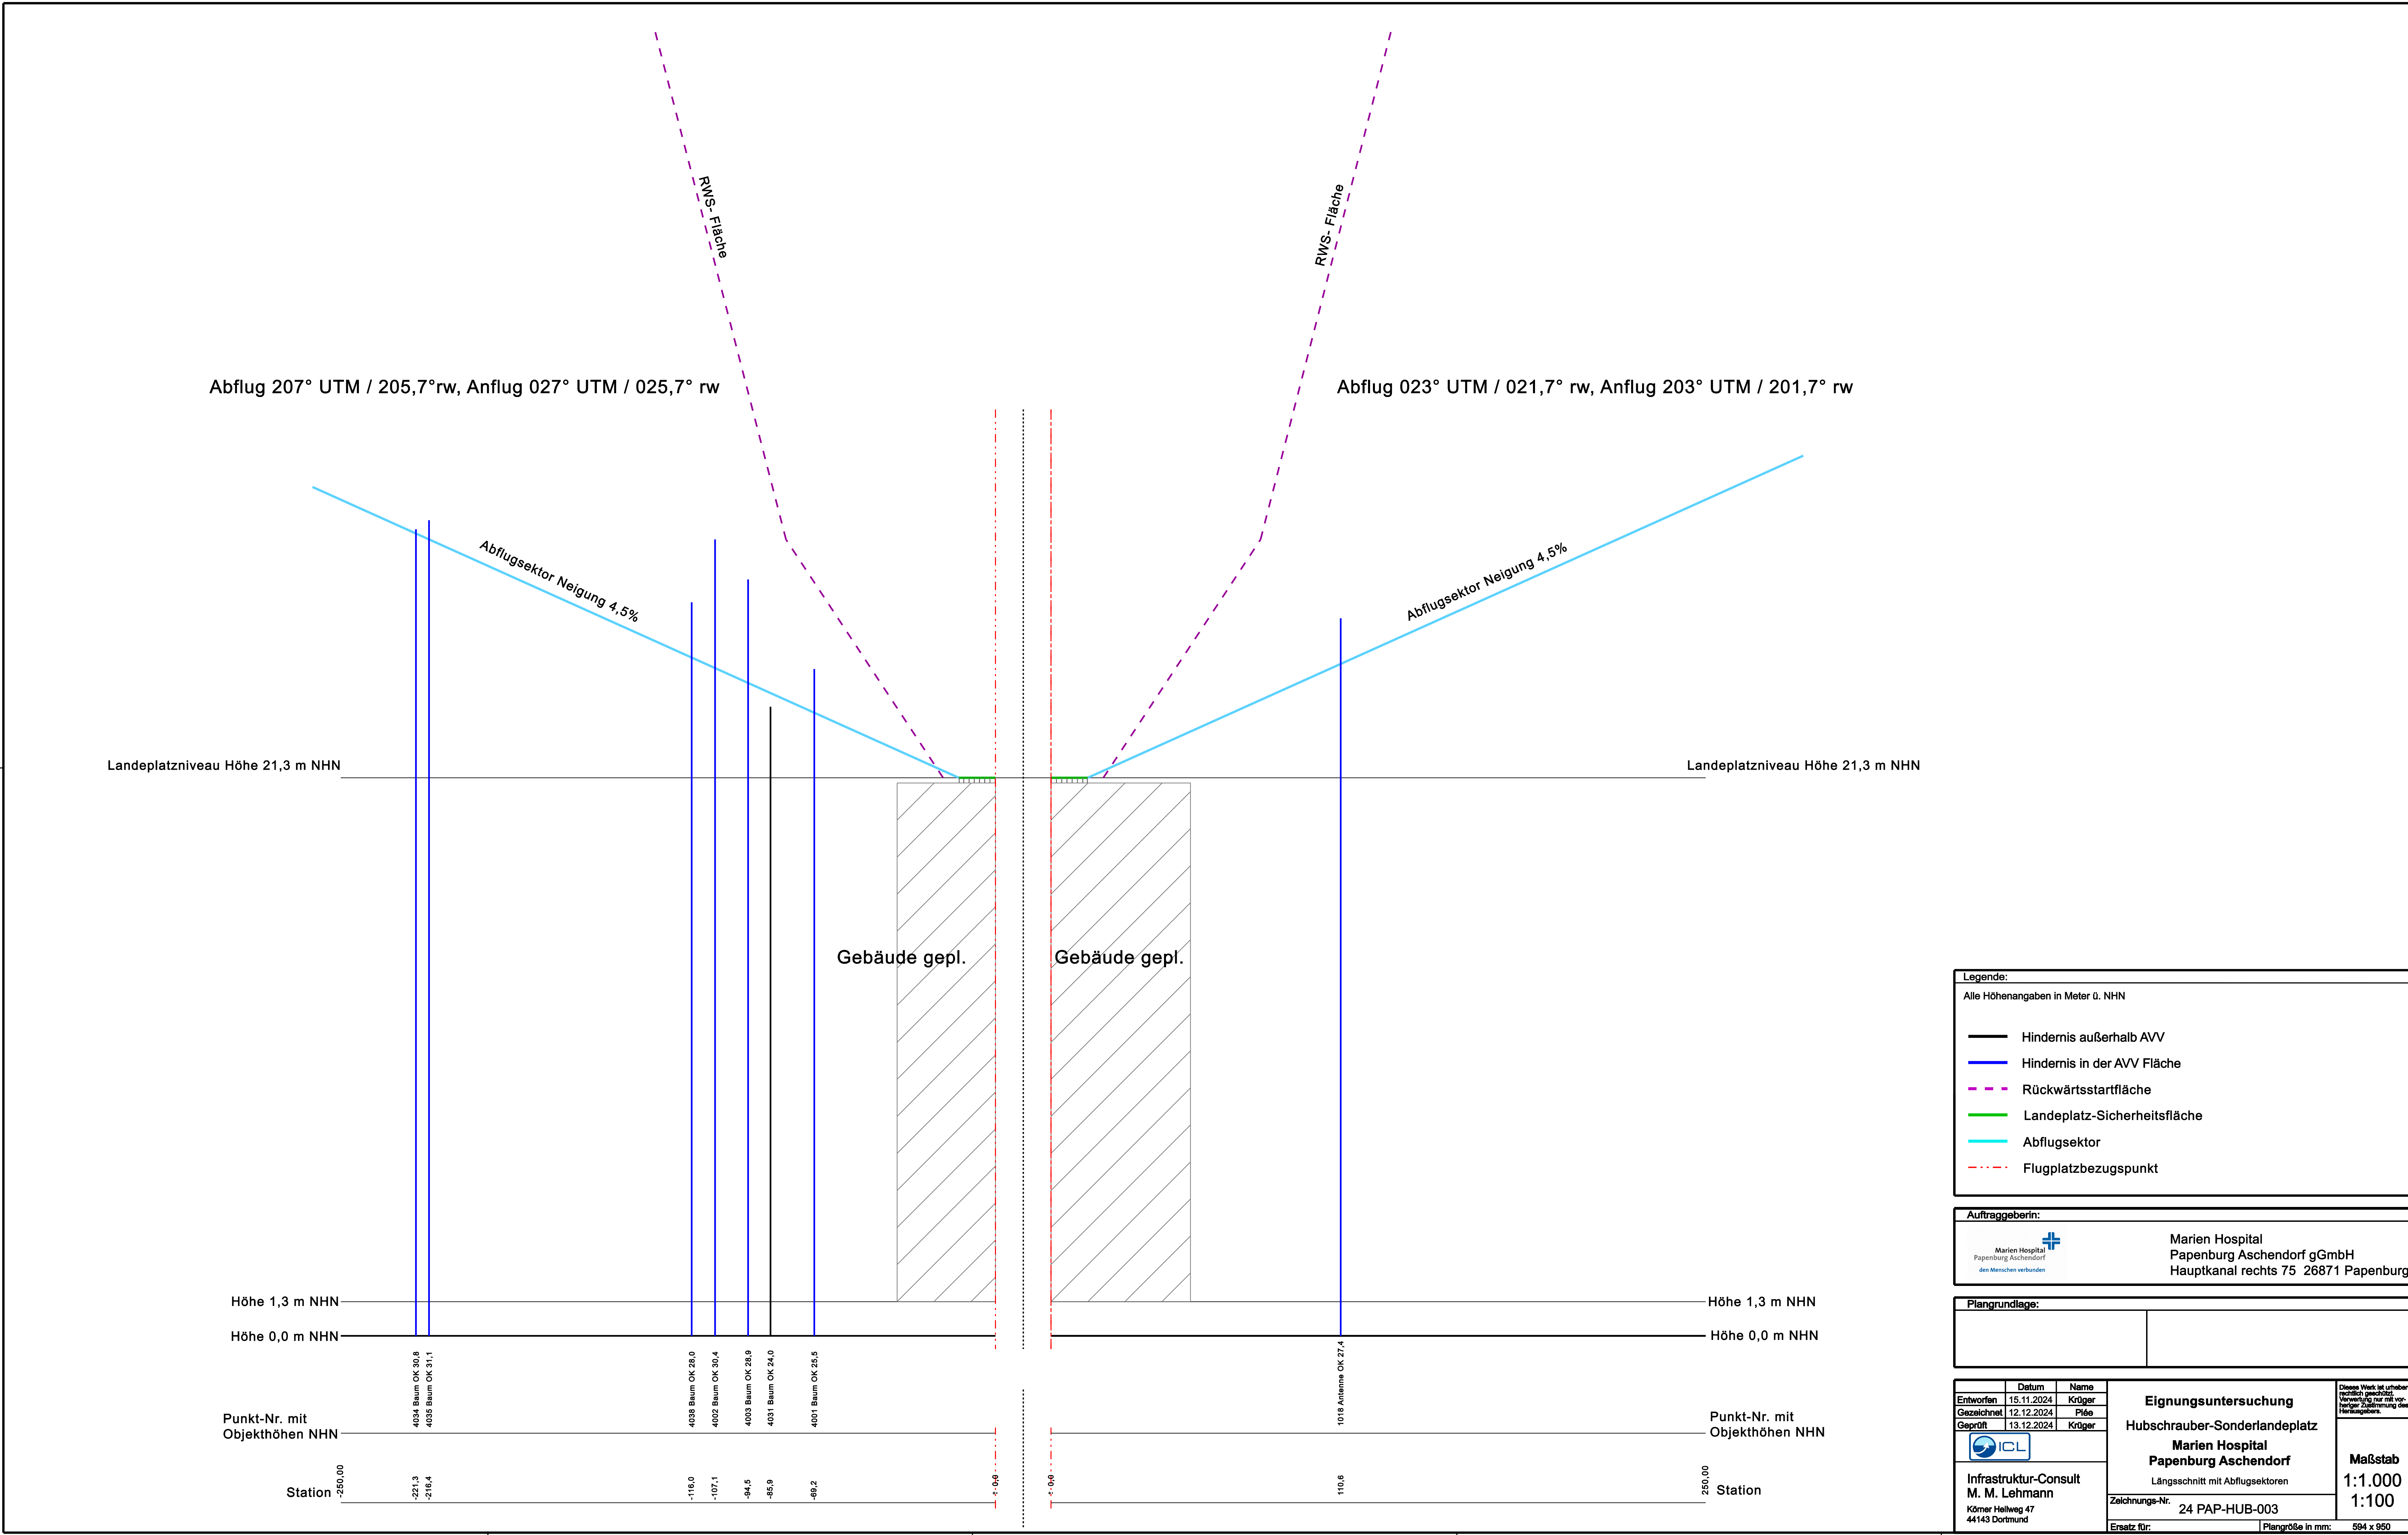


Legende:

Alle Höhenangaben in Meter ü. NHN

- Hindernis außerhalb AVV
- Hindernis in der AVV Fläche
- Rückwärtsstartfläche
- Landeplatz-Sicherheitsfläche
- Abflugsektor
- Flugplatzbezugspunkt

Auftraggeberin:




Marien Hospital
Papenburg Aschendorf
den Menschen verbunden

Marien Hospital
Papenburg Aschendorf gGmbH
Hauptkanal rechts 75 26871 Papenburg

Plangrundlage:

--	--

Entworfen 15.11.2024 Krüger	Datum 15.11.2024 Krüger	Name Krüger
Gezeichnet 12.12.2024 Pfele	Gezeichnet 12.12.2024 Pfele	Gezeichnet 12.12.2024 Pfele
Geprüft 13.12.2024 Krüger	Geprüft 13.12.2024 Krüger	Geprüft 13.12.2024 Krüger



Infrastruktur-Consult
M. M. Lehmann
Körner Heilweg 47
44143 Dortmund

Eignungsuntersuchung

Hubschrauber-Sonderlandeplatz

Marien Hospital
Papenburg Aschendorf

Längsschnitt mit Abflugsektoren

Zeichnungs-Nr. 24 PAP-HUB-003

Ersatz für:

Maßstab

1:1.000

1:100

Plangröße in mm: 594 x 950

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Verwertung nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers.